

車 両 情 報					
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう		平成30年10月	TPG-FBA20	幌付平ボディ	FBA20-571811
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
224,301km	130PS／96KW	A/T デュオニック 6速		バキューム	長：3,110 mm 幅：1,605 mm 高：2,330 mm 門高：2,200 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	シートカバーは擦れあり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース オイルしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーキャップ欠品 アンダーミラーキャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	ナビ付き GPSアンテナ欠品※位置情報測位出来ず			
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない 電源入らず			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 70L
リターダ	／							
PTO	／							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	

特記事項	キャブ内 傷・汚れ・ビス穴・配線穴・ダッシュパネルビス止め・灰皿割れ 有り メインキー1本 バッテリーサイズ（個数）：115D31L（1個）/80D23L（1個）
記録簿	有（R4/9～R7/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				195/75R15	195/75R15		
7	7			—	—		
—	—						
7	7	7	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				5	—		
				スペア	195/75R15	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	パブコ	BA15 1923 「0104」	平成30年
【備考】 煽り 3 方開※幌骨取付時サイド煽り開閉出来ず ロープフック：サイド7対／リヤ2ヶ所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

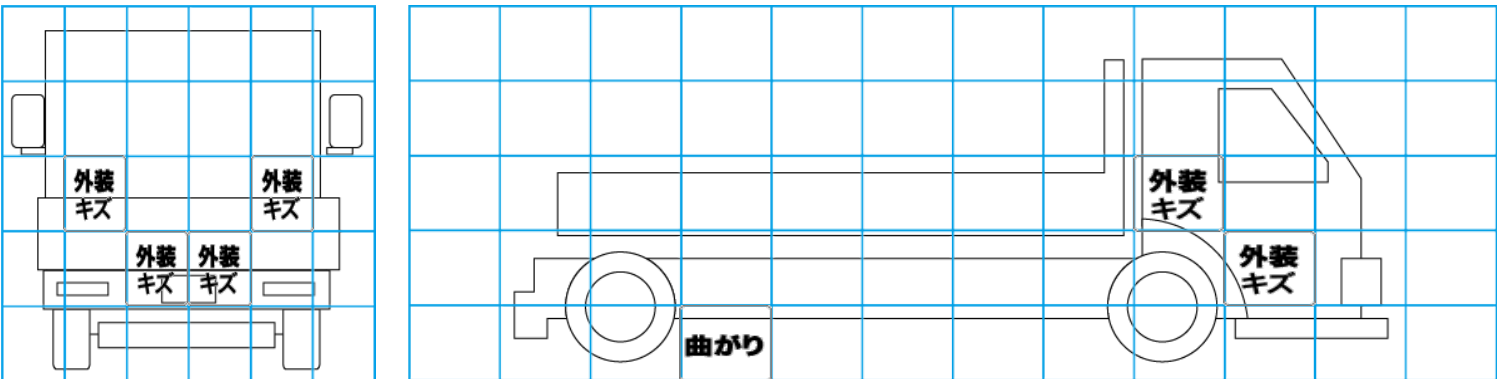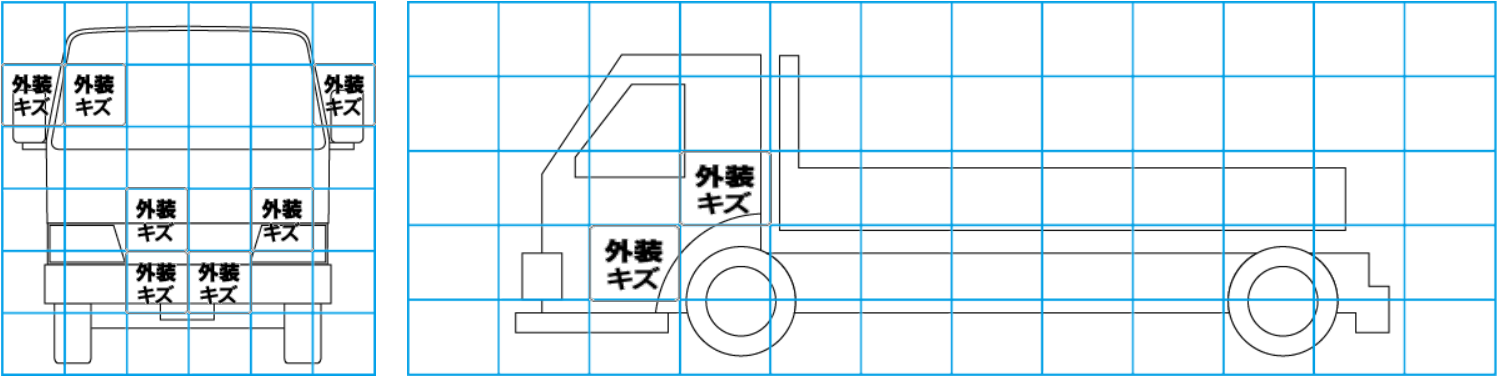

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	