

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年03月	TRG-NHR85AN	冷凍バン	NHR85-7025088
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
212,658km	110PS／81KW	A/T スムーサー 6速	バキューム	長：2,880 mm 幅：1,580 mm 高：1,270 mm 門高：1,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー しみ	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	△	スムーサー異常ランプ 点灯			
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 63L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	FRP	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO								

特記事項	2024.04.05 142,200km時 クラッチ ディスク・カバー・ベアリング 交換済み（記録簿有り） キャブ内 傷・汚れ有り。ノーマルタイヤ積込有り（残量3～6mm） エンジンキー2本（内、キーレス付1本） ボディキー4本 バッテリー不良
記録簿	有（R1/9～R6/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	2			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
2	2	2	2	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	195/75R15	—	—
素材：スチール				備考：装着タイヤスタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H182174」	令和1年02月
【備考】断熱 サイド75mm/リヤ75mm、スライド式サイド扉、吊下げ式エバ、エアリブ、スノコパネル敷、脱着式間仕切りパネル、サーキュレーター、水抜き穴4ヶ所、LED庫内灯2ヶ、90度ストッパー1対			
直結/スタンバイ	東プレ	1-XL12LSC-Q 「H182174」	令和1年02月
【備考】マfス30.0℃設定、前室12.5→マfス13.0℃/後室13.0→マfス0.5℃、クラッチ作動時間 エンジンコンプ8447h/スタンバイコンプ0h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

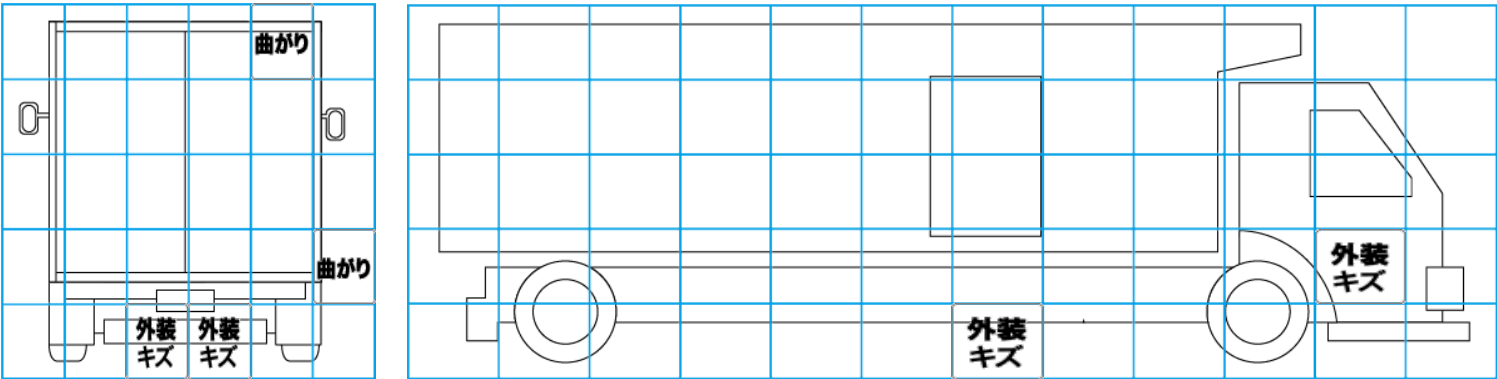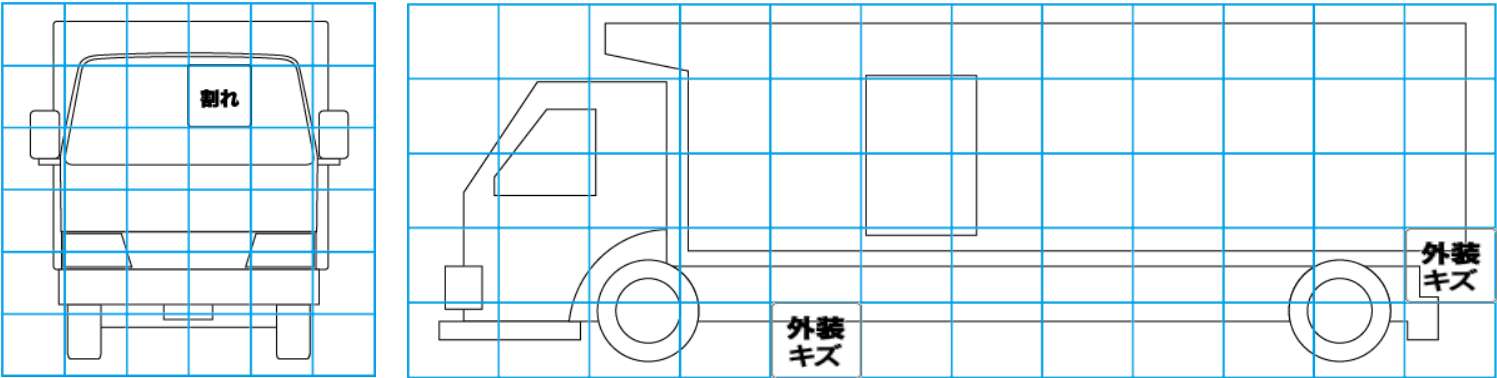

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	