

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年12月	QKG-FE7JUAG	冷凍バン	FE7JUA-10391
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
419,135km	260PS/191KW	M/T 6速	エアー	長: 8,080 mm 幅: 2,340 mm 高: 2,160 mm 門高: 2,080 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	HID
オイル漏れ	○	冷凍機ベルトアイドラー ケース付近にじみ	オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	キャップ欠品
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○				
排気	○		異常ランプ	○				
マフラー	○		オーディオ	○				
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	リーフサス	○	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
			ETC	○	2.0	パワステ	○	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	○	スチール 200L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	○		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	○		床材質	/	アルミ システムフロア	点検項目	結果	状態
クラッチ	○					デフ		
異音	○					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	○					異音	○	
リターダ	○					オイル漏れ	○	
PTO	/					デフロック	/	

特記事項 R5.12/7 364712km時クラッチオーバーホール済み。キャブ内キズ・汚れ有。

キャブ内蛍光灯不灯（レンズ割れ）。インパネポケット欠品。

運転席フロアーカーペット破れ・穴あき。オートクルーズ付き。

バッテリーサイズ 130F51×2。

エンジンキー1本（メイン）、ボディーキー1本。

記録簿 有 (H29/5~R7/9)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
0	2	—	—	—	—
—	—	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
0	0	0	0	—	—
—	—	—	—	—	—
スペア		スペア	265/70R19.5	—	—
素材: スチール 備考: リヤ4本再生タイヤ					



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	EAG0 「E6E0024」	平成28年

【備考】断熱材: サイド50mm、リヤ75mm。ラッシングレール2段。水抜き穴前後2対。庫内灯4ヶ。  
90度ストッパー。

直結/スタンバイ	デンソー	DS72LE-EP72	平成28年
【備考】外気温+16°C -32°C設定 +12.0°C → -8.5°C 1h 確認。稼動時間 17459h。			

跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3H 「G5E0795」	平成28年
【備考】PG寸法: 全長1585mm、全幅2385mm、有効長1300mm、有効幅2260mm。最大荷重1000kg。 庫内リモコン付。ラジコン欠品（受信機有）。			

外装状態			
キャブコーナン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

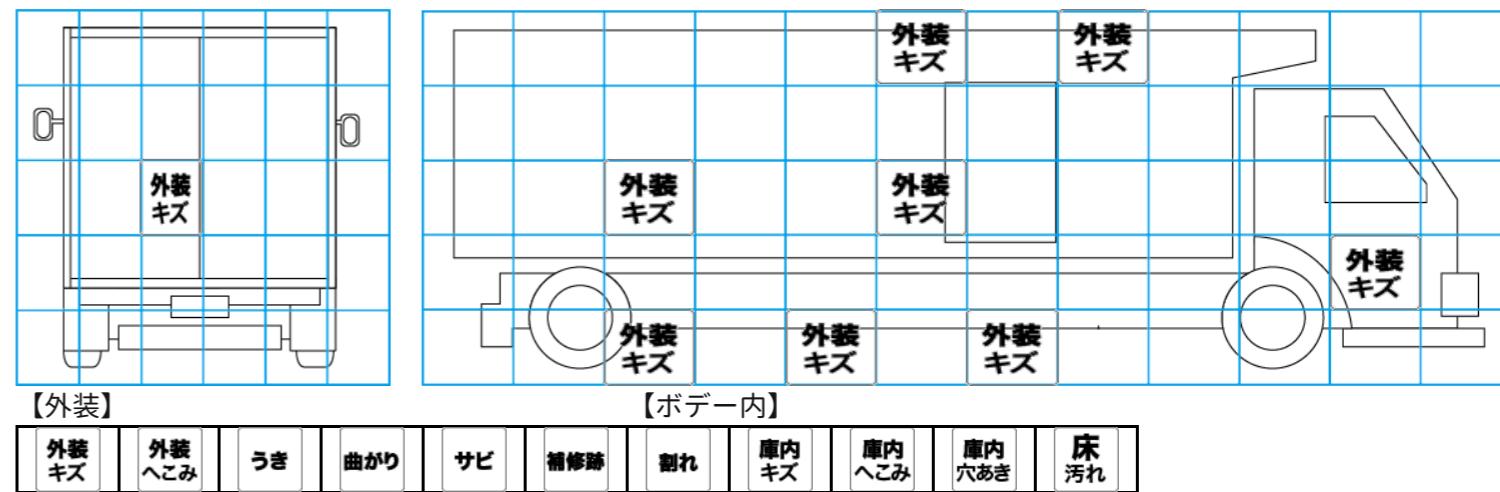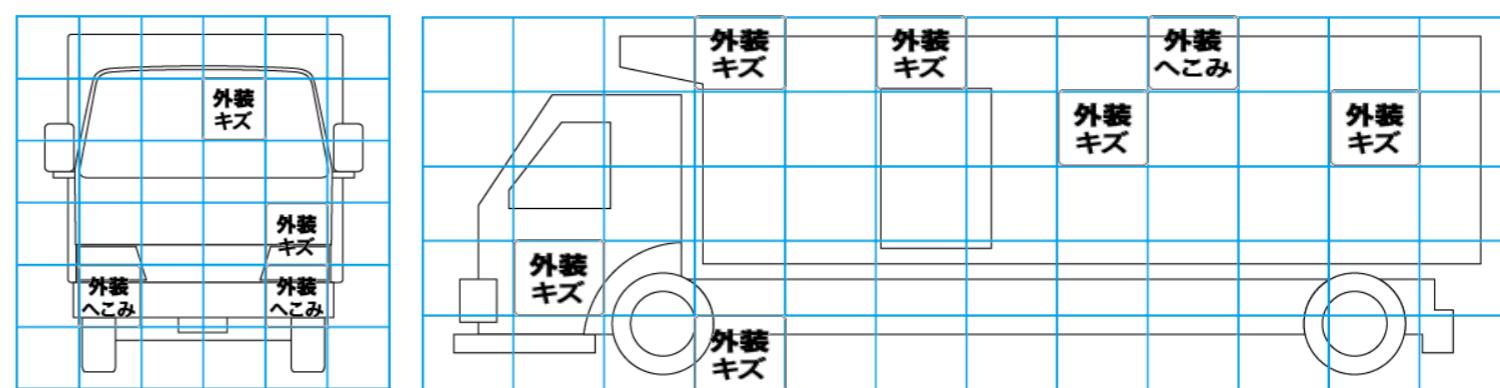

【外装】	外装キズ	外装キズ	外装キズ	外装キズ

【ボデー内】	外装キズ	外装キズ	外装キズ	外装キズ