

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年09月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-521205	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
693,712km	380PS／279KW	A/T	イノマツト 1 2 速	エアー	長：9,600 mm 幅：2,390 mm 高：2,580 mm 門高：2,500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	車両制御システム
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。インパネポケット欠品。アイドリングストップ付。アイドリング不安定。 エンジンキー3本。キーレスリモコン1個。ボディキー3本。 ※R7/2走行距離:649,580km時クラッチOH(記録簿コピー有)
記録簿	有 (H29/8～R7/8)

タイヤ残量





単位：mm			
9	10		
10	10		
6	5	6	6
6	6	9	9
スペア		7	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—
素材：スチール	備考：リヤフロント4本再生タイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DB862」	平成28年
【備考】引き出しフック9対。センターローラー。ラッシングレール2段。庫内灯6ヶ。90度ストッパー。門口サビ。右観音扉ヒンジ曲り。水切り右側曲がり床板削れ・汚れ有り。左前キャスティング・車高灯割れ・穴あき有。左ウイングパネル後方補修テープ有り。サイドバンパー左右後方コーナーカバー割れ。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「16T068634N」	平成28年
【備考】PG 寸法：全長1570mm・全幅2290mm・有効長1235mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。プラットホーム裏面曲がり有。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

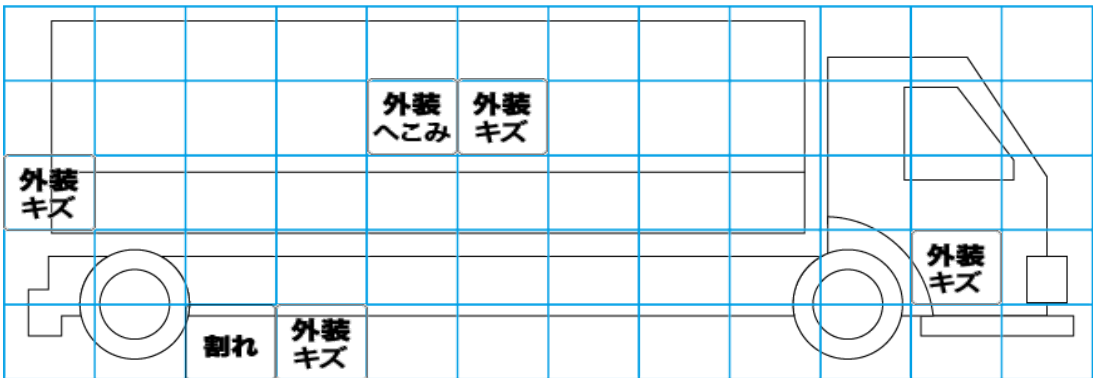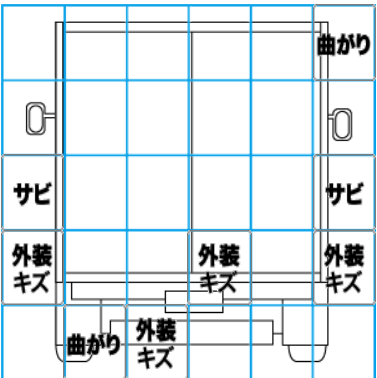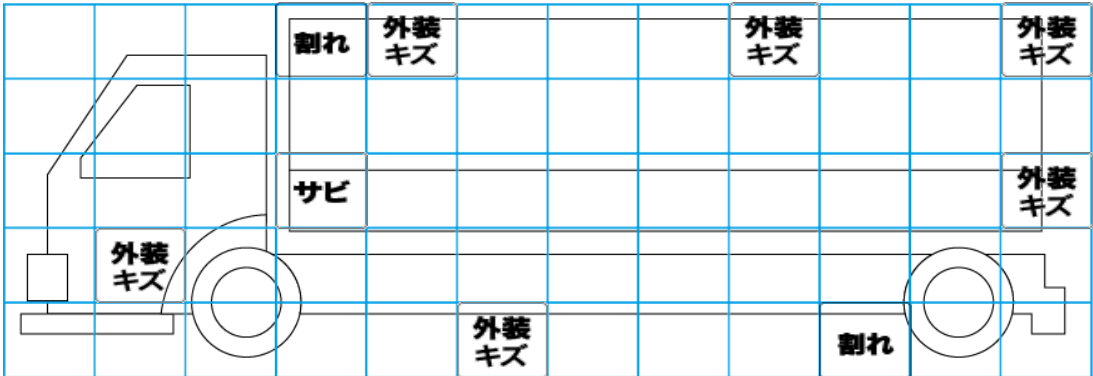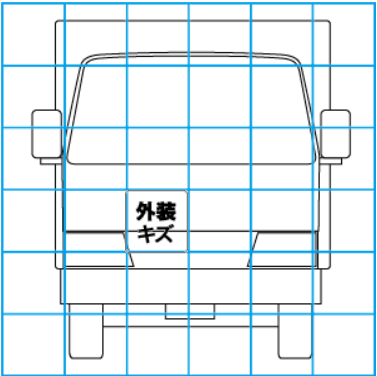

【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	