

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年3月	QPG-FTR34T2	その他	FTR34-7005519
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
419,163km	260PS/191KW	A/T スムーサー 6速	エア－	長：6,220 mm 幅：2,340 mm 高：2,080 mm 門高：2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル漏入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 インタークーラーホース エアドライヤー下側汚 れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右ドアウィンカー（コー ナリングランプ部）割 け、左リヤレンズひび
水湿入	◎		P/W（運転席）	△	動かないヒュースO K)	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	△	動かないヒュースO K)	ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ 、左サイドアンダーミ ラーキャップ欠損
燃料漏れ	○	燃料タンク 滲みあり	坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ曲り			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	デジタル			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	○	シャックル摩耗
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/					パワステ	○	オイルホース にじみ
異音	◎					ハンドル	◎	擦れ
オイル漏れ	○	ケース ATFクーラーパイプ廻 りにじみ				燃料タンク	◎	スチール 200L 滲みあり
リッターダ	◎	永久磁石式						
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							





特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、右フショックにじみ、車高灯及びサイドマーカー不灯箇所有り(LED)、右テールレンズ割れ、右ドアプロテクター外れ

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4		4		265/70R19.5		265/70R19.5
	—		—		—		—
3	3	2	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		1	—		265/70R19.5		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
家畜運搬車			
【備考】コーション不鮮明(メーカー:太陽ボデー? 製造番号?202020 製造月3月)、ロープフック左右17対、ホ口破れ有り、サブフレーム腐食、床板樹脂材中央部(前後方向)亀裂、右側樹脂工具箱、ステンレスサイドバンパー、ステンレスリヤフェンダー			
パワーゲート/跳ね上げゲート	新明和工業	RAX10-1355 「S51106246」	平成26年11月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2400mm、リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

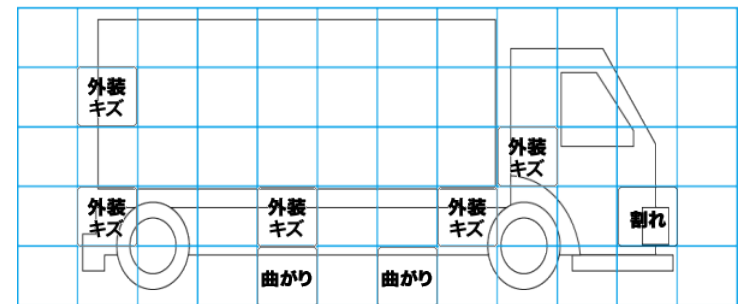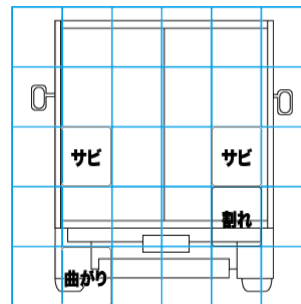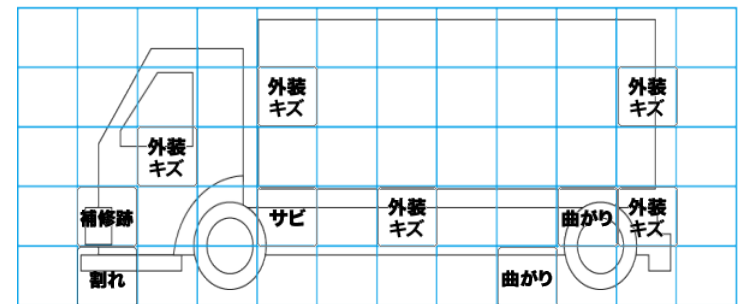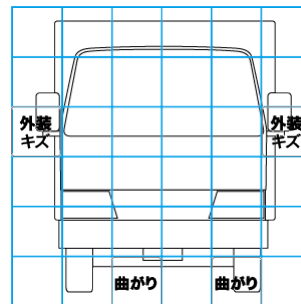

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------