

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年3月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-100683	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
653.829km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,230 mm 高:2,410 mm	幅:2,390 mm 門高:2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーケース プロバイフィルターホース しみ、エアドライヤー 汚れ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	○ 燃料タンク 下部しみ
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	LED、左不灯 ライトブシ有。
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 左サイド、左アンダー 欠損

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	カバー付き
燃料タンク	◎	スチール 200L 下部滲み

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 滲み
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー4本、ボデーキー2本（固着）
記録簿 有（H30/9～R6/6）

タイヤ残量

単位: mm




	6	11	
	—	—	
11	11	11	11
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール 備考：フロント左、スペアのみノーマルタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	789C146 「789C1469」	平成29年8月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、引き出しフック5対、庫内テープ補修跡、凹み・キズ有、箱外装凹み・キズ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)

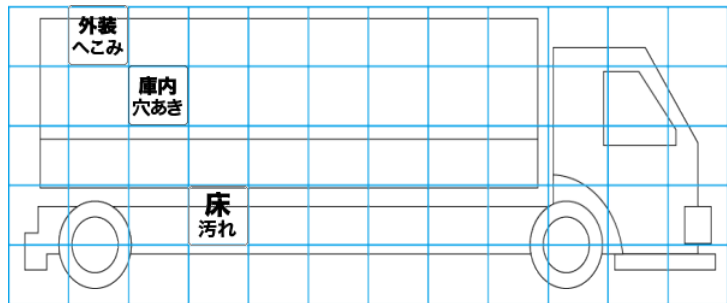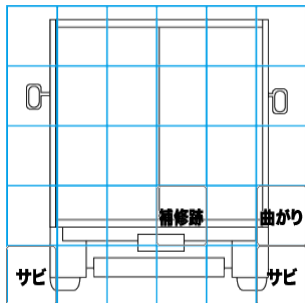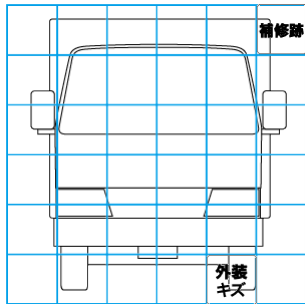

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】

庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	-----------	---------