

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年8月	TKG-FC9JJAA	冷凍パン	FC9JJA-11342
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
296,751km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:5,780 mm 幅:2,110 mm 高:1,980 mm 門高:1,960 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 後方にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	/				
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 150L			
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	アルミ 型キーストン	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。キャブルーフへこみ。右ドアストッパー割れ（不良）。右ドアへこみ。右ピラー凹み、歪み。
※P6.8/8走行距離：288,038km時クラッチオーバーホール済み（記録簿有り）。
エンジンキー3本。ボデーキー3本。燃料タンクキー2本。

記録簿 有 (H25/11~R6/8)

タイヤ残量

単位：mm

8

8

—

8

8

5

5

—

—

—

—

スペア

5

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

225/80R17.5

225/80R17.5

—

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLF1 「E5E2755」	平成25年
【備考】断熱：リヤ75mm。サイド75mm。前後水抜き穴2対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。ジョロダーレール2列。 右観音扉内張り穴あき。右観音扉枠曲がり。左門口下側曲がり。リヤ台枠左右凹み。左サイドバンパー凹み。			
冷凍機／直結	菱重	YDJS60A-L2 「361700205BL」	平成25年
【備考】－30℃設定　＋3.4℃　→　－11.5℃　（2h）確認。冷え悪い。稼働時間6766h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

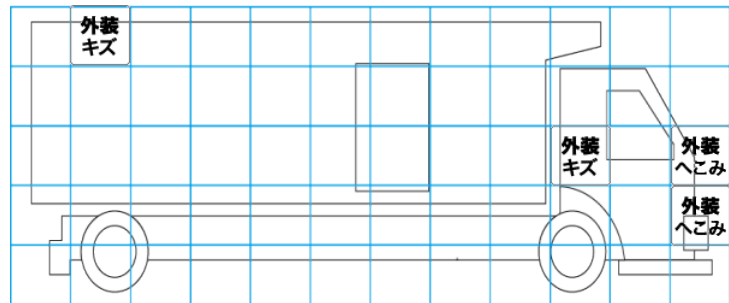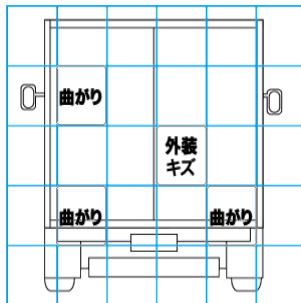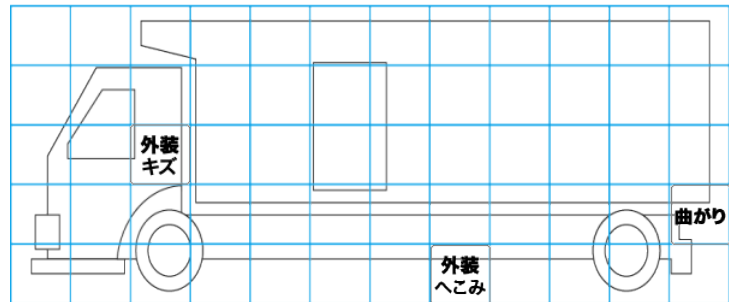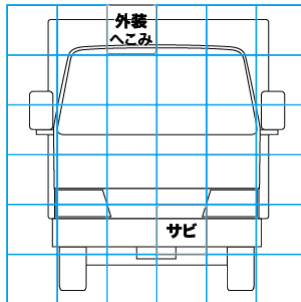

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------