

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年01月	2DG-FR1AHC	冷凍バン	FR1AH-109803
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
427,141km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長: 9,350 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,300 mm 門高: 2,240 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャビン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	
オイル混入	○		スター	○	
オイル漏れ	○		ヘッドライト	○	LED
水混入	○		オルタネーター	○	石リフレクターがた
水漏れ	○		P/W (運転席)	○	ウインカー
燃料漏れ	○		P/W (助手席)	○	ワイパー
排気	○		坂道発進装置	○	ミラー
マフラー	○		異常ランプ	○	ヒーター付き、左右カバー擦れ
ターボ	○		オーディオ	○	
冷却水吹返	○		バックカメラ	○	
ミッション		走行関係		点検項目	
点検項目	結果	状態	リーフサス	○	
ギア鳴き	○		エアサス	○	リヤエアサス
ギア抜け	○		パワステ	○	
クラッチ	○		ハンドル	○	擦れ
異音	○		燃料タンク	○	スチール 300L 300L
オイル漏れ	○		点検項目	結果	状態
リターダ	○	永久磁石式	異音	○	
PTO	/		オイル漏れ	○	
上物仕様					
点検項目	結果	状態	デフ	点検項目	結果
床材質	/	アルミ、ジョロダーレール、キーストン	点検項目	結果	状態
キーストン			異音	○	
			オイル漏れ	○	
			デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本(スペア1)、ドアキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、オートクルーズ、サイドマーカー不灯箇所有り(LED)、  
2軸目右及び3軸目左ショックにじみ  
バッテリーサイズ:115F51x2



記録簿 有 (R6.5~R7.9)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		275/80R22.5	275/80R22.5	—	—
8	2				
—	—				
12	11	7	7	275/80R22.5	275/80R22.5
10	11	4	6	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	9	—		275/80R22.5	—

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPA9793 「B230455」	令和5年08月
【備考】左側観音式サイドドア、ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、結露防止シート、LED庫内灯2列、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、ジョロダーレール4列、断熱材厚みリヤ90mmサイド75mm、エバケーションスカート2100mm、荷箱後面左右当たりゴム欠損、左右樹脂工具箱			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100S-CNA 「383100353BL」	令和5年

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)

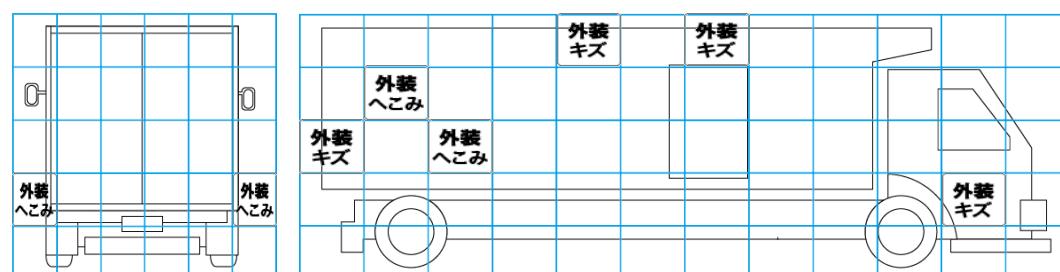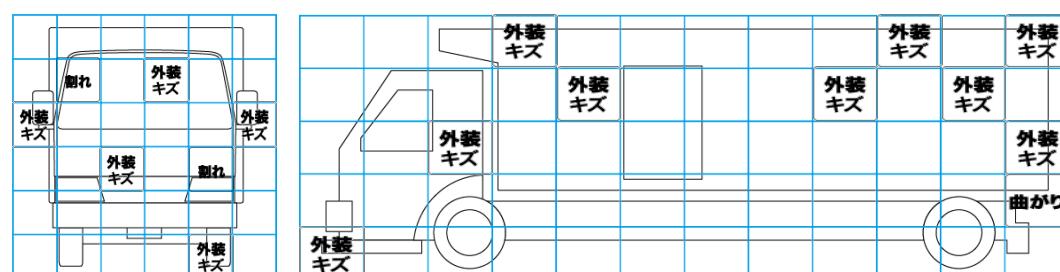

【外装】 外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ