

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年11月	2DG-FR1AHB	冷凍バン	FR1AH-110072
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
182,288km	380PS/279KW	A/T プロシフト 12速	エアー	長: 9,360 mm 幅: 2,300 mm 高: 2,380 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係			キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	破れ、擦れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	ヒーター付き、左カバー一擦れ
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○				
排気	○		異常ランプ	○				
マフラー	○		オーディオ	○				
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	リーフサス	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		エアサス	○	総輪エアサス
ミッション			ETC	/		パワステ	○	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	○					燃料タンク	○	ステール 300L
ギア抜け	○		上物仕様					
クラッチ	/		点検項目	結果	状態	デフ		
異音	○		床材質	/	アルミ、ジョロダーレール、キーストン	点検項目	結果	状態
オイル漏れ	○					異音	○	
リターダ	○	永久磁石式				オイル漏れ	○	
PTO	/					デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本(メイン2スペア1)、ドアロックリモコン1ヶ、オートクルーズ、コンソール欠品穴、左前車高灯破損、右ヘッドライト付近補修
バッテリーサイズ:145F51x2

記録簿 無()

タイヤ残量		タイヤサイズ							
		単位:mm							
12	12	295/80R22.5	—	295/80R22.5	—				
—	—								
5	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5				
5	6	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5				
スペア	12	スペア	295/80R22.5	—					
	—								

素材: アルミ 備考: 3軸目スタッドレス



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPA9780-2 「B230614」	令和5年11月
【備考】ラッシングレール3段、LED庫内灯2列、結露防止シート、パレティナガイド、エアリブ、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、左側片開き式サイドドア、リヤ保冷カーテン、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、エバケーションスロット高さ2190mm、庫内キズ汚れ有り、右側樹脂工具箱			

サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100S-CNA 「383100524BL」	令和5年
--------------	----	-----------------------------	------

【備考】-35°C設定、1時間運転12.3°C→-15.5°C確認(外気温17度)、エンジン運転時間:2363時間、モーター運転時間:134時間、バッテリーサイズ:130F51、燃料タンク200L

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)

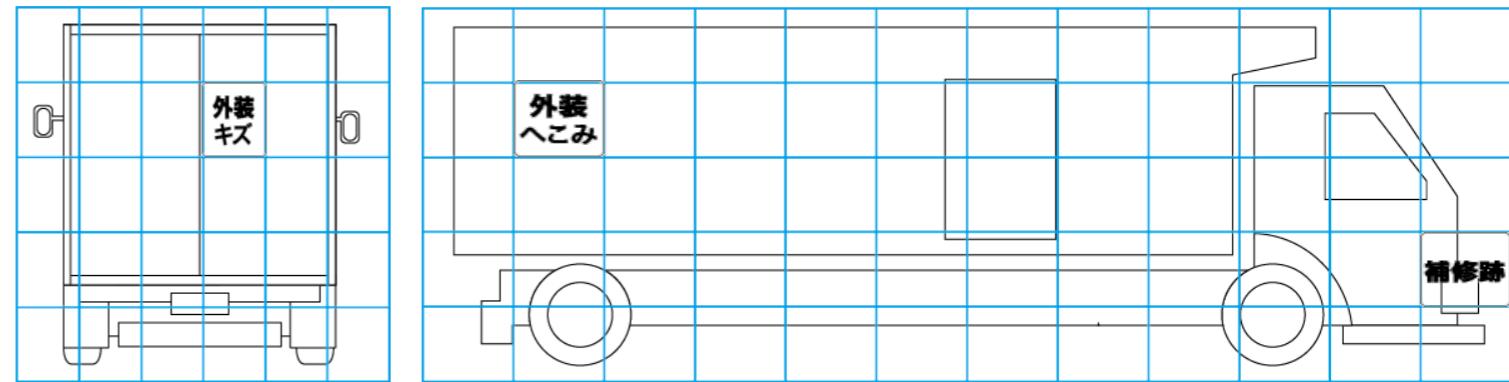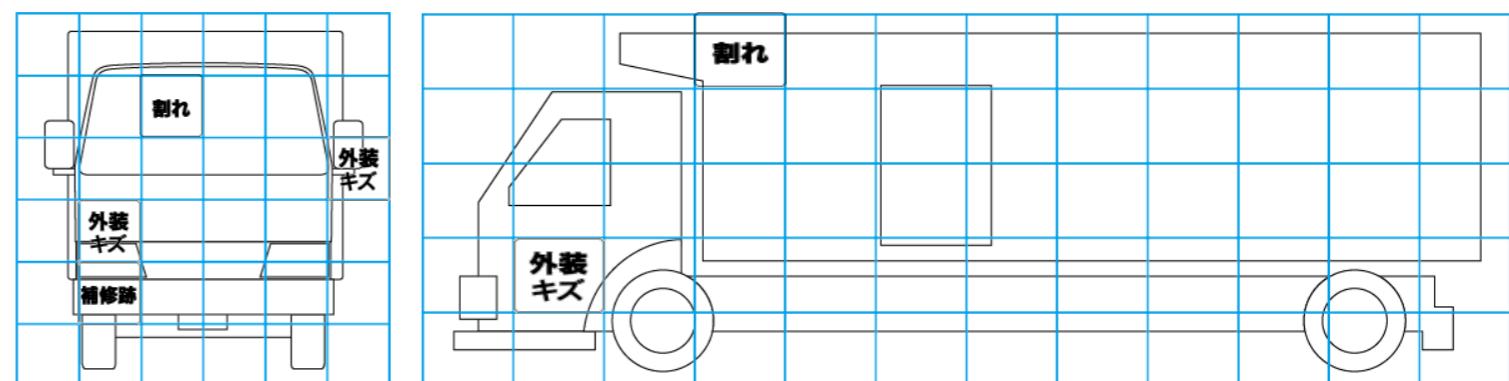

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----