

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和3年06月	2PG-CW5CA	冷凍バン	JNCMBP0D8MU059295
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
677,714km	420PS／309KW	A/T エスコット 1 2 速	エアー	長：9,320 mm 幅：2,270 mm 高：2,290 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	○	遠心分離フィルター済み	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	ステンレス 400L 400L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ、キーストン型キーストン	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。フロント左フェンダー内張り割れ。エンジンキ-2本(内、キ-レス付1本)。
記録簿	有（R3/9～R7/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				295/80R22.5	295/80R22.5		
14	14			—	—		
—	—						
14	14	14	14	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
14	14	14	14	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア				15	—		
				スペア	295/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：スペア-以外スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	日本トレクス	「50-203164-1」	令和3年
【備考】断熱：リヤ100mm、サイド75mm。ラッシングレール3段。左右上部LED庫内灯。水抜き穴前後2対。間仕切り付。左両開き式サイド扉2ヶ所。リヤ収納式ステップ付。			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100S-CN	令和3年
【備考】外気温+14℃。-35℃設定 +5.4℃ → -14.4℃ 確認(1h)。稼働時間5247h。エバ下高さ2090mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

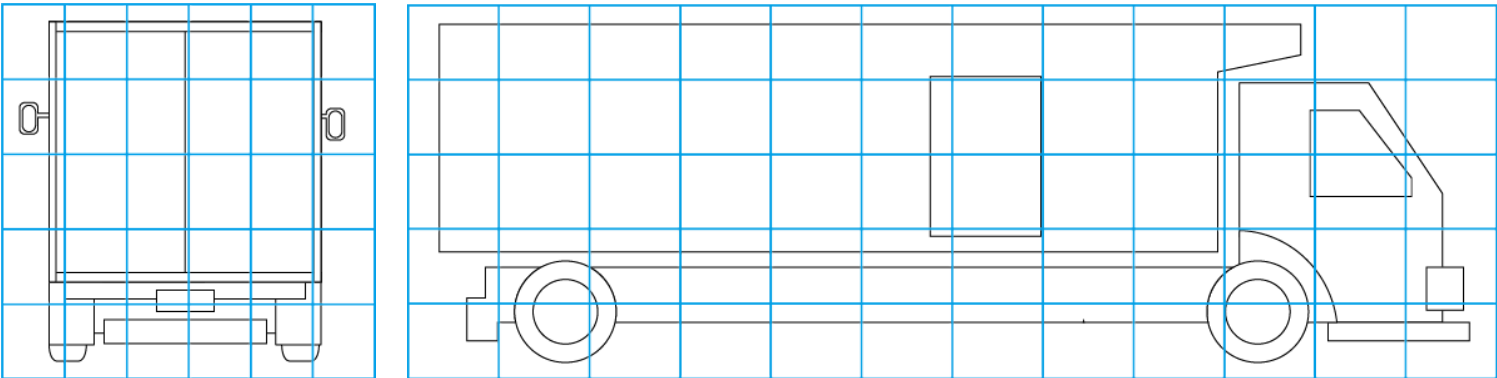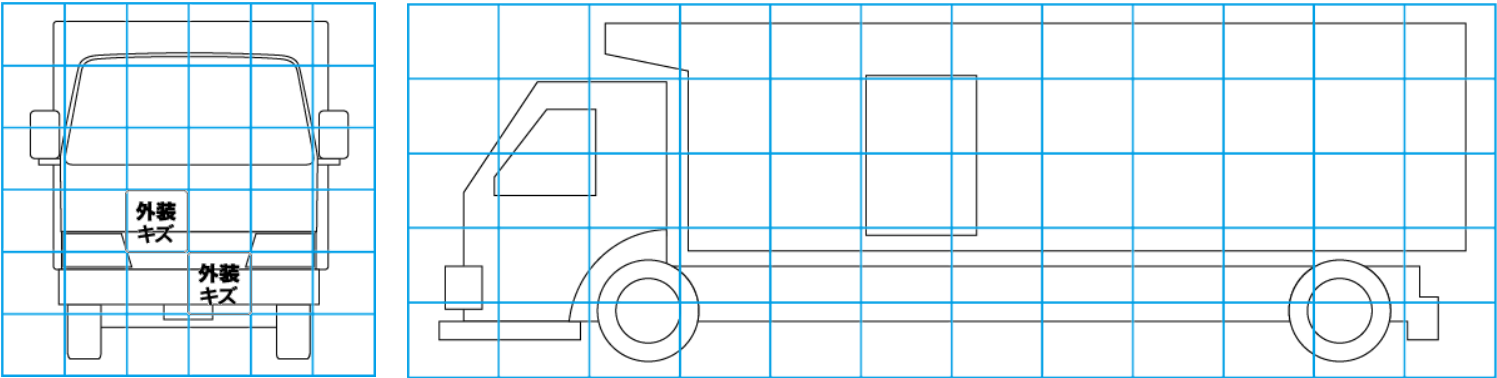

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	