

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和3年03月	2PG-CD5CE	冷凍バン	JNCMB02C5MU059623
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
600,264km	390PS／287KW	A/T エスコット 12速	エアー	長：9,380 mm 幅：2,280 mm 高：2,280 mm 門高：2,230 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	△	冷却水タンク亀裂	P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	○	総輪エアサス
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	アルミ 200L 200L
上物仕様								
点検項目			結果	状態	デフ			
床材質			/	アルミ 縞板	点検項目	結果	状態	
ギア鳴き	○				異音	○		
ギア抜け	○				オイル漏れ	○		
クラッチ	/				デフロック	○		
異音	○							
オイル漏れ	○							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有。エラーもれあり。インパネポケット欠品。
オートクルーズ付き。フロントキャリパー左右ガタ大・走行時異音（要修理）。

キャブサスショック不良（キャブ揺れる）。

エンジンキー2本、キーレスリモコン1個。





燃料タンク・アdblルータンク兼用キー2本

後部収納キーシリンダー固定使用不可。

記録簿 有 (R3/6~R6/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
				275/80R22.5		275/80R22.5	
単位: mm		15	15	—	—	—	—
14	14	14	14	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
14	14	14	14	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スペア				スペア	275/80R22.5		—
16	—						

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	関東工業(株)	KL-96.3 「21-4033」	令和3年02月
【備考】断熱材：サイド50mm・リヤ75mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列（埋め木付）。庫内灯2列。ボデー看板跡あり。外装左側面割れ穴あき。リヤ台枠凹み。			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100S-CN 「197900086BL」	令和3年
【備考】外気温+8.0°C -35°C設定 +10.7°C→-18.4°C 1h 確認。稼働時間2092h（エラーコード E032オルタネーター発電不良）。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6486D 「S2101008485」	令和3年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅：2280mm、有効長：1285mm、有効幅：2215mm。 庫内リモコン付。カートストッパー固定使用不可。			
外装状態			
キャブレーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

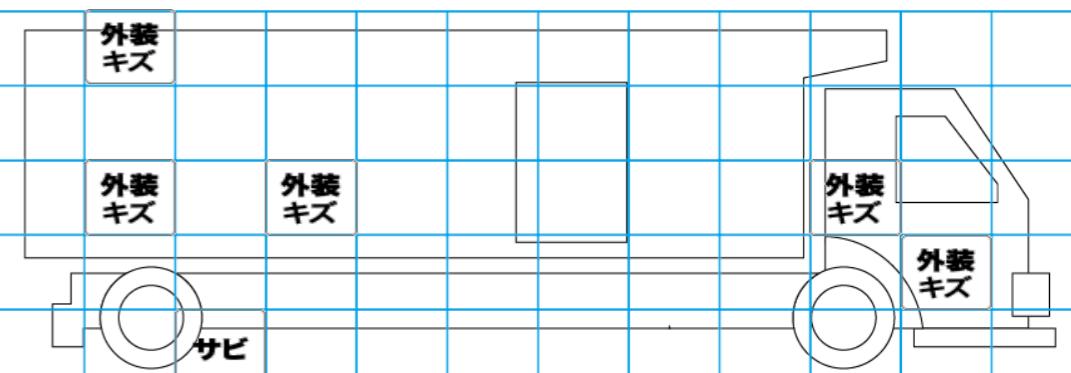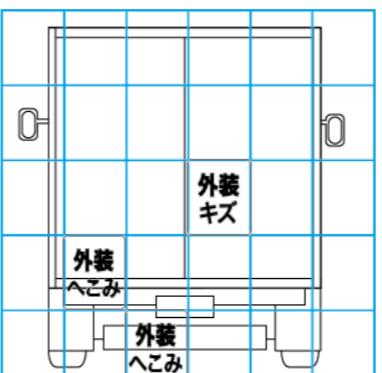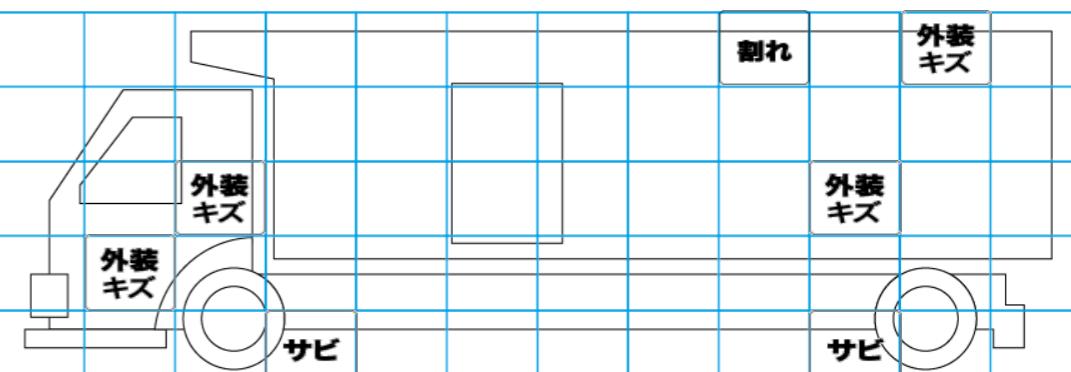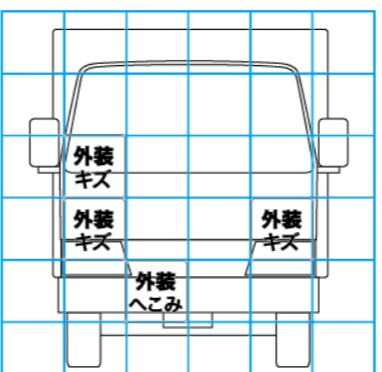

外装】

【ボディ内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------