

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年01月	QPG-FR1EXEG	冷凍バン	FR1EXE-15630
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,515,911km	410PS/302KW	セミA/T プロシフト	12速	エアー 長: 9,440 mm 幅: 2,340 mm 高: 2,470 mm 門高: 2,400mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	電装関係		キャビン		
	点検項目	結果	状態	点検項目	結果
異音	○		エアコン	○	
オイル混入	○		スター	○	
オイル漏れ	○		オルタネーター	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○	
排気	○		異常ランプ	○	
マフラー	○		オーディオ	/	
ターボ	○		バックカメラ	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○	
ミッション			ETC	/	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/	
ギア鳴き	○		上物仕様		
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態
クラッチ	○		床材質	/	アルミ、ジョロダーレール、キーストン
異音	○		デフ		
オイル漏れ	○		点検項目	結果	状態
リターダ	○	永久磁石式	異音	○	
PTO	/		オイル漏れ	○	
			デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本(メイン1スペア1)、ボデーキー2本、オートクルーズ、コンソール欠品穴、ベバストFFヒーター(動作未確認)、キャブ内キズ汚れ、左右オーバーヘッドコンソールノブ欠、左ドア灰皿欠、右ドア灰皿破損、突入防止装置左プロテクター欠、2軸目右及び3軸目左ショックにじみ、看板跡、サイドマーカー破損、R右車高灯破損

記録簿 無()



タイヤ残量		タイヤサイズ	
単位: mm		275/70R22.5	275/70R22.5
5	4	—	—
—	—	275/70R22.5	275/70R22.5
4	5	3	275/70R22.5
3	3	2	275/70R22.5
スペア		275/70R22.5	—
素材: スチール		備考: 1軸目右及び3軸目左スタッドレス	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	日本トレクス	「90-160565-1」	平成29年
【備考】 観音式サイドドア左2右1、ラッシングレール3段、エアリブ、パレティナガイド、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、断熱材リヤ75mmサイド50mm、R観音90°ストッパー、庫内キズ汚れ、左側樹脂工具箱、右側ジョロダーケース、後部床下物入れ			
サブエンジン/スタンバイ	サーモキング	UT1200SR 「GLW1089636」	平成29年

【備考】 -29度設定、1時間運転7.9°C→-16.0°C確認(外気温6度)、エンジン稼働時間:417時間、スタンバイ稼働時間:13時間

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)

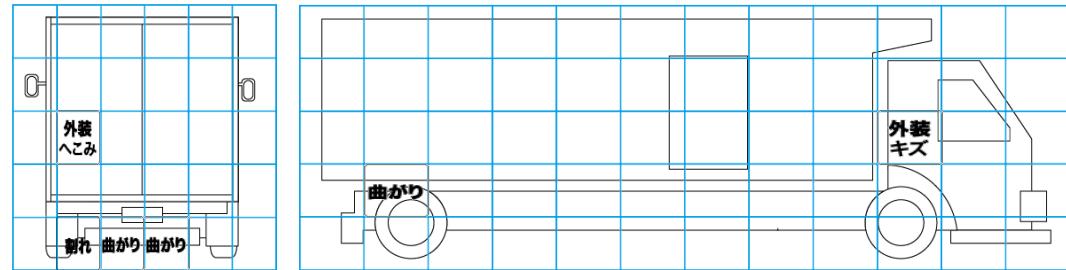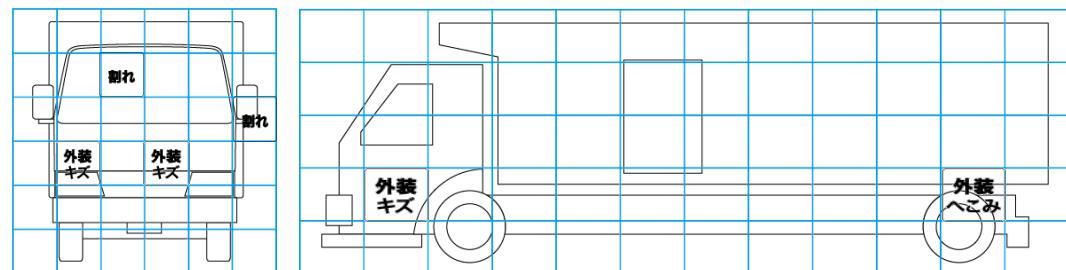

【外装】 【ボデー内】

外装キズ	外装ヘコミ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内ヘコミ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----