

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	平成26年12月	QPG-FN1AWDA	幌ウイング	FN1AWD-10329			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
329,362km	320PS／235KW	M/T 7速	エア－	長：9,970	mm	幅：2,410	mm
				高：2,470	mm	門高：	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ リクライニングノブ欠損
オイル混入	◎		スターター	◎				
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
水混入	◎		P/W（運転席）	／		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	ヒーター付き、左右カバー擦れ、右ミラーステア錆び
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)、ボデーキー2本、オートクルーズ、コンソール欠品穴、Fガラス点傷多数、キャブ塗装、看板跡
記録簿	有 (H27/3～R7/9)



タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2		4		11/70R22.5		11/70R22.5	
4		4		11/70R22.5		11/70R22.5	
2	2	6	6	11/70R22.5	11/70R22.5	12R22.5	11/70R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア		11/70R22.5	
6		—		—		—	
素材：スチール				備考：R右スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング	浜名ワークス	「SS1410006-01」	平成26年11月

【備考】2方開、セイコーラック、ロープフック左右16対前2ヶ、LED庫内灯2ヶ.アオリ高さ590mm.、オーバーハング左右足掛け、右側工具箱、庫内ギズ汚れ、床汚れ、幌シート屋根部分補修有り

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

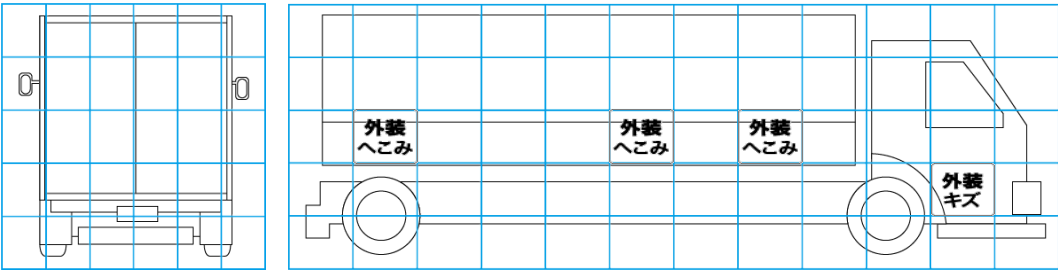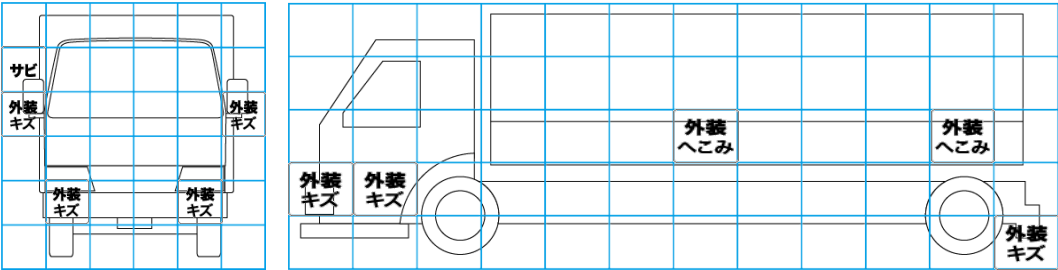

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	