

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	平成26年10月	QPG-FN1AWDA	幌ウイング	FN1AWD-10302			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
417,914km	320PS／235KW	M/T 7速	エア－	長：9,980	mm	幅：2,410	mm
				高：2,470	mm	門高：	mm

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	ノブ欠損
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠損
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	△	点検不可 格納ユニット破損
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	○	HID 左右レンズくすみ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き、左右カ バー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)、燃料タンクキー2本、オートクルーズ、コンソール欠品穴、センターコンソールボックス欠損、1軸目左ショックにじみ、Fガラス点傷多数有り、キャブ塗装
記録簿	有（H27/1～R7/6）

タイヤ残量

単位：mm			
10	8		
8	6		
11	11	11	12
－	－	－	－
スペア	11	－	

タイヤサイズ

	11/70R22.5	11/70R22.5	
	11/70R22.5	11/70R22.5	
11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5
－	－	－	－
	スペア	11/70R22.5	－
素材：スチール	備考：前輪スタッドレス、後輪及びスペア再生タイヤ		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング	トランテックス	1410 「4KZ3045-01」	平成26年10月





【備考】幌ウイング、アオリ2方開、アオリ高さ630mm、セイコーラック、ロープフック左右21対、左右オーバーハング足掛け、工具箱左右各1、庫内キズ汚れ、看板跡

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

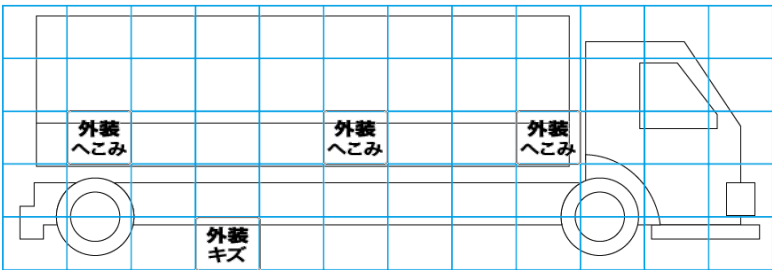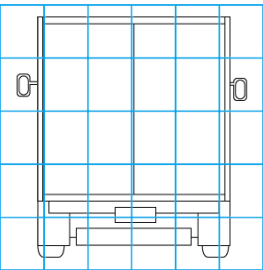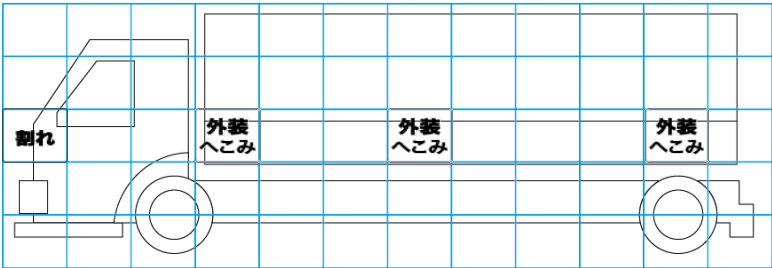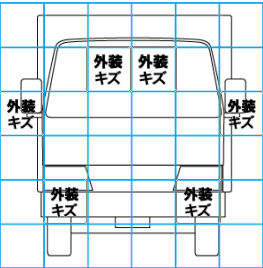

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----