

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	平成22年12月	LKG-FJ7JLAG	アルミウイング	FJ7JLA-10032			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
937,518km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,370 mm	幅：2,350 mm	高：2,400 mm 門高：2,300 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID 右レベライザー不動	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎		
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	右アームがた	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	メッキカバー付き、左 右カバー擦れ、右サイ ドアンダーミラーカバ ー及びキャップ欠損	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎					
排気	◎		異常ランプ	◎					
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎		
			ETC	／		エアサス	○	リヤエアサス、エア漏 れ、ひび	
			タコグラフ	△	アナログ カセット出てこない	パワステ	◎		
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L	
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ			
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態	
クラッチ	◎					異音	◎		
異音	◎					オイル漏れ	◎		
オイル漏れ	◎					デフロック	／		
リターダ	／								
PTO	／								

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)、コンソール欠品穴、左灰皿破損、Fガラス点傷多数
記録簿	有（H23/12、H28/10～H31/3、R3/3～R7/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7		8		265/70R19.5		265/70R19.5	
—		—		—		—	
9	9	10	9	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
-----				-----			
スペア		7	—	スペア		265/70R19.5	—
素材: スチール				備考: スペア以外スタッドレス、F左段減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMY 「W6JA092」	平成22年12月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、パレティナガイド、引き出しフック5対、R跳ね上げ扉、庫内キズ汚れ有り、跳ね上げ扉全開しない(高さ1980mm迄)、右側樹脂工具箱、床板割れ有り			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HW3A 「G4JA267」	平成22年12月
【備考】最大積載能力:1000kg、全長1590mm、全幅2410mm、有効幅2280mm、キャストーストッパー迄1300mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

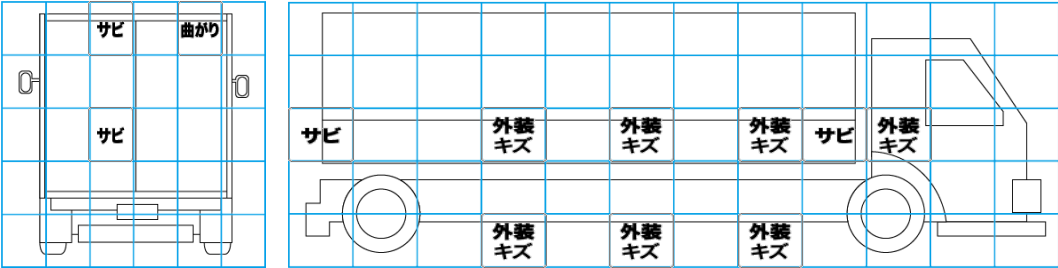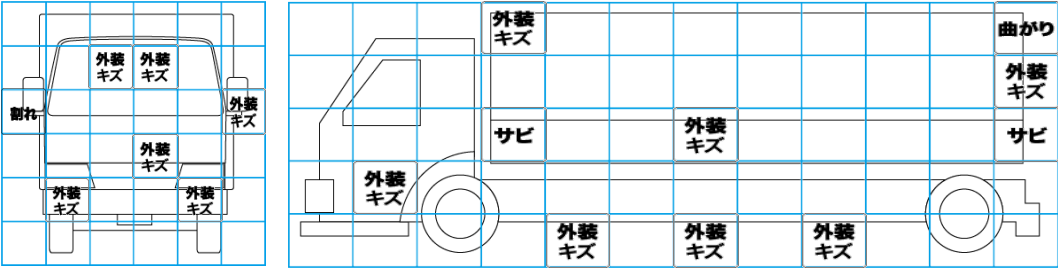

【外装】					【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		