

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	令和4年11月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-130994			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
173,714km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,190	mm	幅：2,310	mm
				高：2,060	mm	門高：2,020	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
			タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎					デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ、ジョロダーレール、キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	エンジンキー2本(メイン1スベア1)、ボデーキー4本、コンソール欠品穴、オートクルーズ、キャブブルーフ凹みあり
	フロントパネル・左ドアパネル交換跡 左フロントビラー板金跡 左フロントコーナパネル補修塗装跡
	バッテリーサイズ:130F51x2
記録簿	有 (R6/12～R7/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	9	7	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		11	—	スベア		225/80R17.5	—
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V036J82-02」	令和4年
【備考】ラッシンググレール2段、エアリブ、バレットリナガイド、LED庫内灯3ケ、キーストン、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、水抜き穴前後4箇所、断熱厚みリヤ75mmサイド50mm、R観音90度ストッパー、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱			
直結	菱重	TDJS50A-L2 「245700520BL」	令和4年
【備考】-30℃設定、1時間運転12.3℃→-5.5℃確認(外気温13度)、積算運転時間:4179時間			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2209004604」	令和4年09月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャストーストッパー迄1400mm、庫内リモコン、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

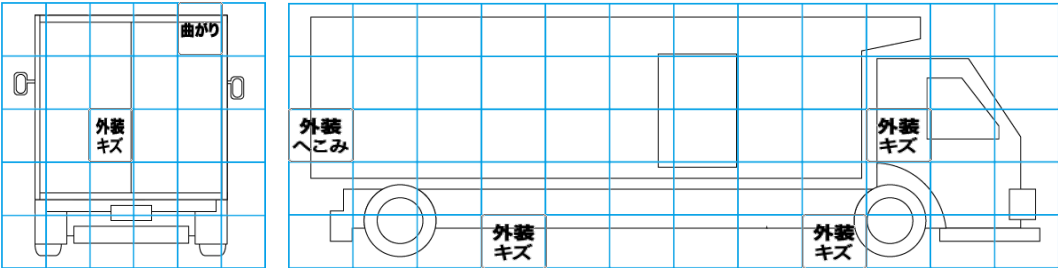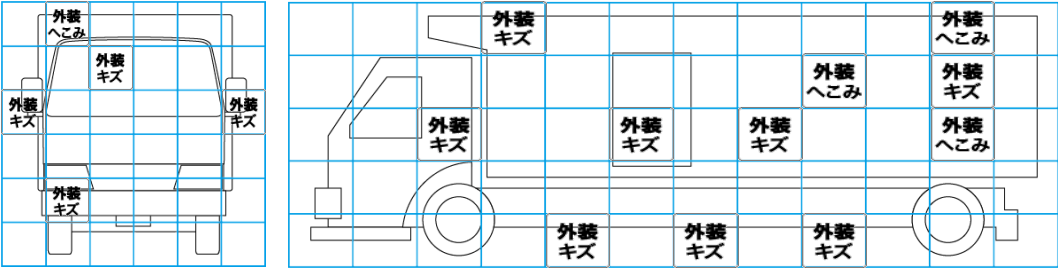

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	