

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年8月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7097962
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
247,585km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 5,940 mm 幅: 2,110 mm 高: 1,990 mm 門高: 1,960 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	PCVフィルターケース 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	○	3速				リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	アルミ システムフロアー	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。ドア灰皿左右欠品。右ドアフェンダー取付割れ。
エンジンキー2本（キーレス付1本）。ボデーキー3本。

記録簿 有 (H28/11~R7/1)

タイヤ残量

2

2

—

—

0

0

2

0

—

—

—

—

スベア

0

—

単位：mm

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア





225/80R17.5

—

素材：アルミ備考：スベア-タイヤバンク。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E5835」	平成28年
【備考】断熱：リヤ75mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。前方水抜き穴2ケ。保冷カーテン。観音扉内張穴あき。			
冷凍機／直結	デンソー	DS42LN-P42	平成28年
【備考】-32℃設定 +10℃ → -11.5℃ 確認（1hで）。稼働時間13291h。			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3H 「G5E0765」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1505mm・全幅2220mm・有効長1220mm・有効幅1980mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。左油圧シリンダー渗み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点検有

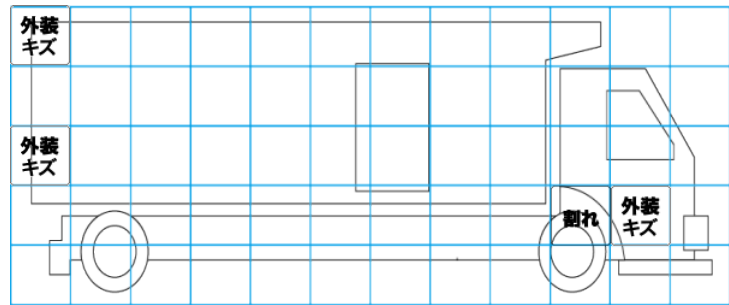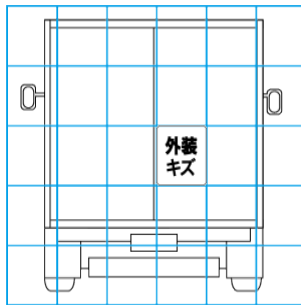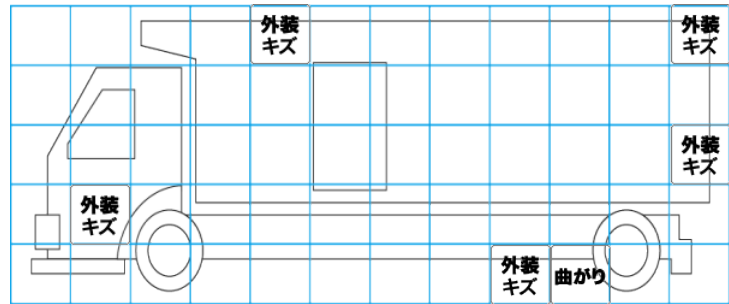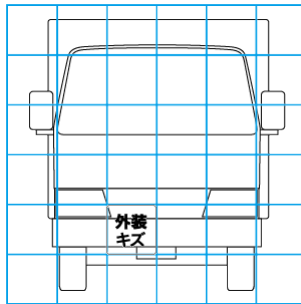

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------