

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年1月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-19940	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
699,015km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エア－	長：9,320 mm 幅：2,300 mm 高：2,440 mm 門高：2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	△	左ヘッドライト割れ、穴あき、ガタあり。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	/		点検項目	結果	状態
			タコグラフ	◎	アナログ	リーフサス	◎	
			上物仕様			エアサス	◎	リヤエアサス
点検項目	結果	状態				パワステ	○	ギヤボックスオイル漏れ
床材質	/	アルミ縞板				ハンドル	○	擦れ
			燃料タンク	◎	スチール 300L			
			デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	◎							

特記事項	キャビンキズ・汚れ。運転席、助手席灰皿蓋割れ欠品。インパネポケット欠品。右フォグ不灯。フロントバンパー左プロテクター欠品。エンジンキー2本、燃料タンクキー1本。
記録簿	有（H31/1～R6/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	2		245/70R19.5	245/70R19.5		
	6	4		245/70R19.5	245/70R19.5		
○	○	○	○	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
○	○	○	○	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				3	ー		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	HFWXG-EUAFCP 「2TA0890-01」	平成28年
【備考】断熱材：サイド75mm リヤ50mm。ラッシングレール2段。水抜き穴前後2対。庫内灯5ヶ。床後方剥がれ、浮き。リヤ扉シャッター式。門口左凹み、曲がり。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	デンソー	DNPE105EJ1	平成28年
【備考】 -32℃設定 +15.0℃ → -11.5℃ （1h） 確認。 稼動時間5712h。 スタンバイケーブル付。			
跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1456 「S71206650」	平成28年
【備考】 PG寸法：全長1560mm 全幅2390mm 有効長1300mm 有効幅2140mm。庫内リモコン付。最大荷重1000kg。右シリンダー、オイル滲み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

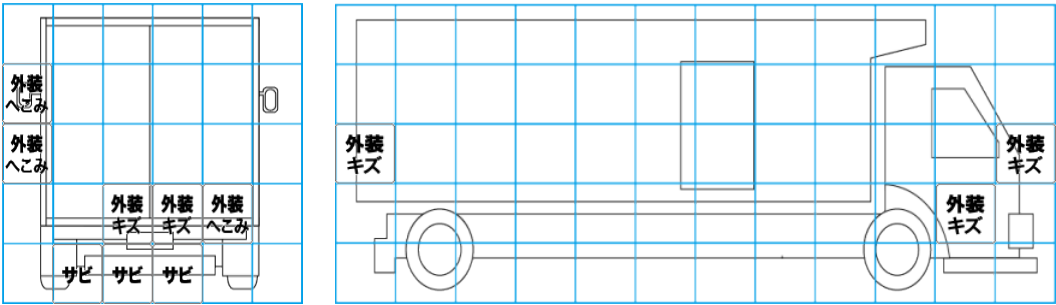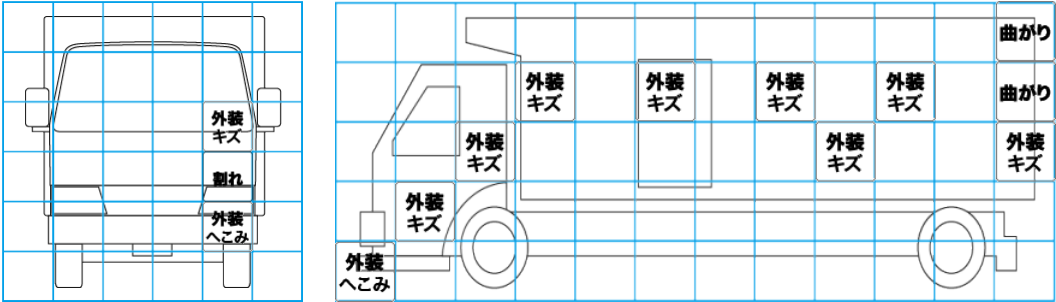

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ