

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	令和 2年2月	2RG-LPR88YN	平ボディ	LPR88Y-7000016
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
170.265km	175PS/129KW	M/T 6速	パキューム	長:4,350 mm 幅:1,970 mm 高:380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付割れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り アイドリングストップ付 左テールレンズひび 左ドアパネル凹みキズ シートデッキ付 エンジンキー2本、内キーレス付1本 ※R5/2走行距離:101.656km時クラッチOH(記録簿有)
記録簿	有 (R2/3~R6/9)

タイヤ残量





単位: mm

5	5		
—	—		
4	4	4	4
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	パプコ	G8NH 18R	令和 2年
【備考】 煽り3方キズ凹み、左サイドバンパー曲がり、リヤ右フェンダー穴あき、リヤ煽り内張り割れ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂

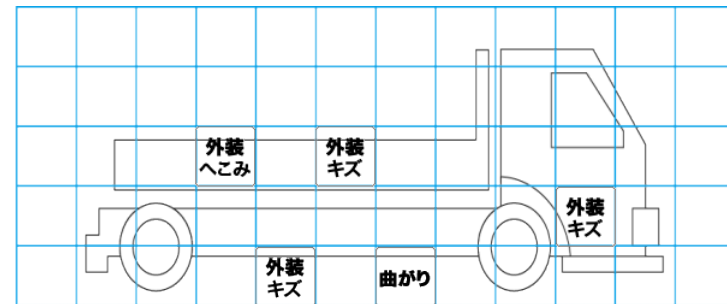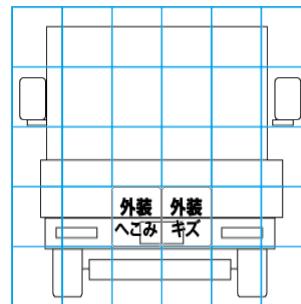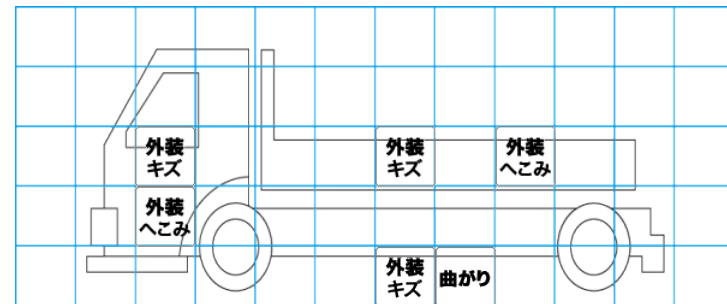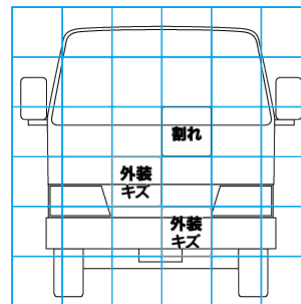

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------