

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	令和 1年12月	2PG-CG5CA	アルミウィング	JNCMB02G2KU045386	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
739,741km	390PS/287KW	A/T エスコット H/L 12速		エア-	長:9,630 mm 幅:2,400 mm 高:2,580 mm 門高:2,500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 2.0
タコグラフ	○ デジタル 『マイクユニットの接続が異常です』の表示
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーステップラケット錆び

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス錆び
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー1本、ベットクーラーヒーター付き、バッテリー小さい物を載せている

記録簿 有 (R2/3~R5/9)

タイヤ残量





単位: mm

	6	6	
	6	6	
3	4	4	4
2	3	4	3
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>スピア</u>		<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>
素材：アルミ	備考：4軸目スタッドレス		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9D4707」	令和 1年12月
【備考】ラッシングレール3段、LED庫内灯天井4ヶ左右2対、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、スタンション穴6ヶ、スタンションボール2本、リヤ観音ステンレス扉、庫内キズ穴汚れ有り、縦根太錆び、ステンレス工具箱右1左右貫通1、貫通工具箱底面凹み			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

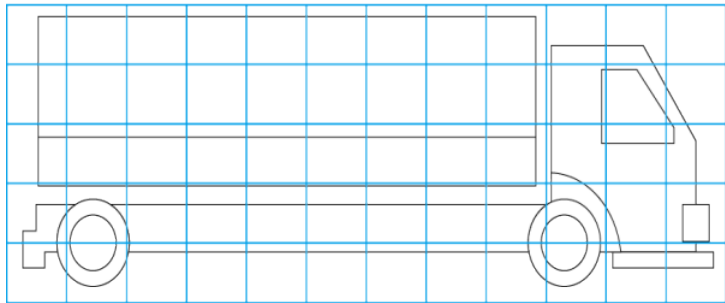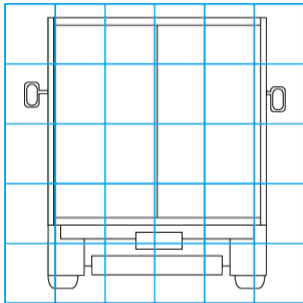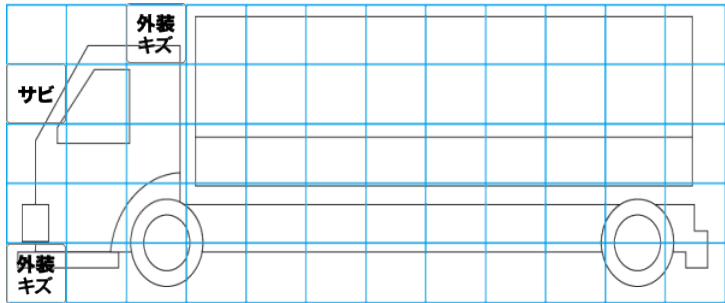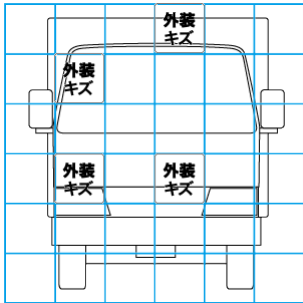

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----