

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成26年9月	TKG-GC7JGAA	塵芥車	GC7JGA-10159		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
304,286km	220PS/162KW	M/T 6速	エアー	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	○	作動OK、作動中警告音が鳴る
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠損
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ シートカバー付き
ヘッドライト	△	H I D 左レンズ濁り、右フォ グランプ不灯
ウィンカー	○	ウィンカーOK、左スト ップランプレンズひび
ワイパー	○	左右アームガタ
ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー3本、キャブブルー凹み有、室内汚れ、運転席ドア灰皿欠損、助手席ドアロック廻り破損（半ドア以上閉まらない）
記録簿 有（H27/9～R6/9）

タイヤ残量





単位 : mm

	1	0	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スバア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>
—	—	—	—
スピア		<u>245/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR096-1734S2 「H507448324」	平成26年7月
【備考】荷箱型式:R095-17301、容積9.5立米、積載荷重中心位置荷箱前端より1.800m、回転式、ダンプ排出、汚水タンク、床面補修有、荷箱ルーフ補修有、左側ハスケット			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

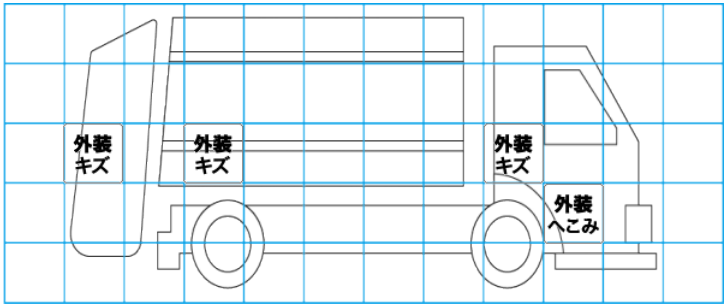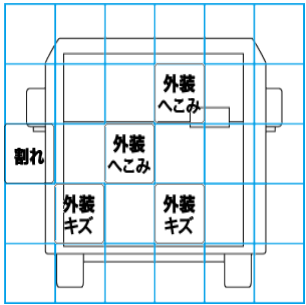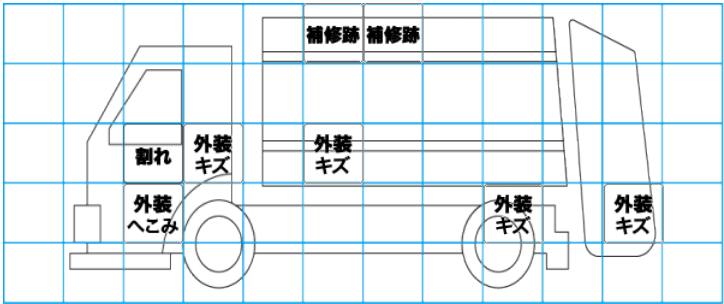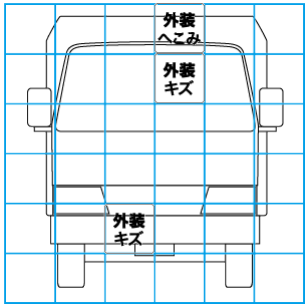

【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ