

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年1月	QKG-CXZ77AT	ダンプ	CXZ77AT-7006131
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
489,075km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：5,090 mm 幅：2,200 mm 高：540 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ シートカバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D 左側水滴
オイル漏れ	○	ロッカーカバー しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右側カバー割れ、左右 カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	○	サイドカバー、 トップカバー しみ						
リターダ	／							

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	リザーバタンク、 オイルホース しみ
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、突入防止装置上部加工、突入防止装置左右カバー欠損。フロントバンパー左側カバー欠損、エア漏れ有り

記録簿 有（R4/4～R6/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
2	5	4	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
0	4	5	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア	—	—		スベア	—	—	
素材：スチール				備考：スベア欠			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	末広自動車工業	DD10-761 「YK1406-001」	平成27年1月
【備考】電動コボレーン付、自重計、右側ステンレス工具箱、スコップ掛け、作業灯2個（不灯）、ダンプ降下時ガタ有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

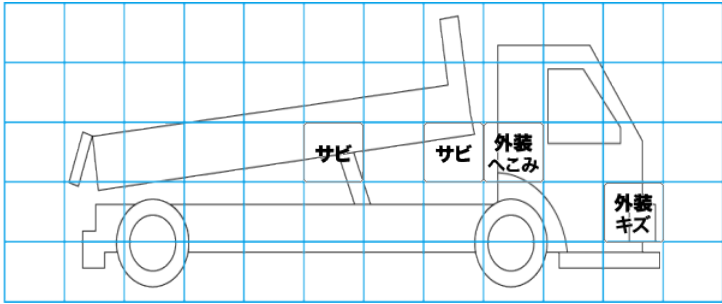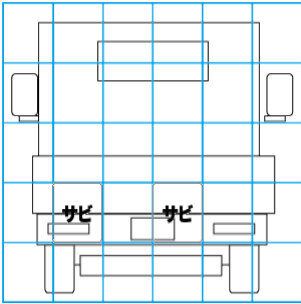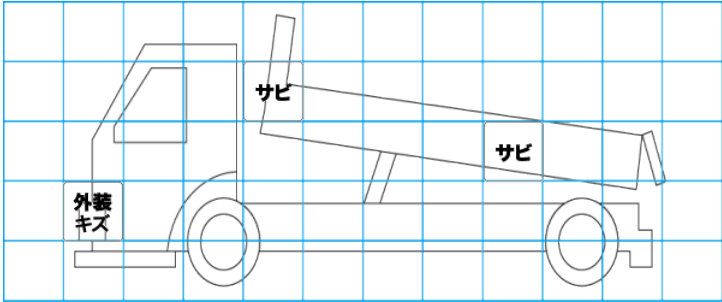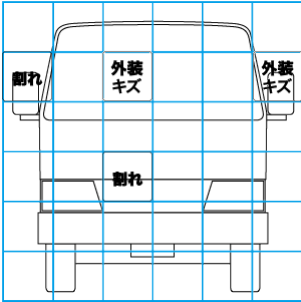

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ