

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年8月	TKG-FC7JLAG	冷凍バン	FC7JLA-10253	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
356,921km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,770 mm 高：2,210 mm	幅：2,150 mm 門高：2,180 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D レンズ曇り
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	ウィンカーOK、ストップランプレンズ左ヒビ(水浸入無し)
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	○	ショックル摩耗
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項	エンジンキー1本、ドアキー1本、燃料タンクキー1本、ボデーキー2本
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—	225/80R17.5	—
素材：アルミ				備考：左後輪再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H170975」	平成29年8月
【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、LED庫内灯4ケ、結露防止シート、左片開き式サイドドア、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、ジョロダーレール2列、R観音90度ストッパー、断熱厚みリヤ75mmサイド50mm、庫内キズ汚れ有り、右側樹脂工具箱、左右バスケット、アルミサイドバンパー、ステンレスリヤフェンダー			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-U 「H170975」	平成29年8月
【備考】-30℃設定、1h（14.5℃→-7.0℃）確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

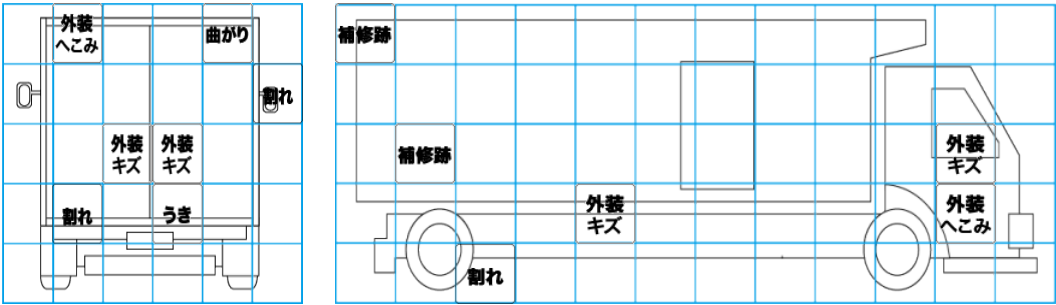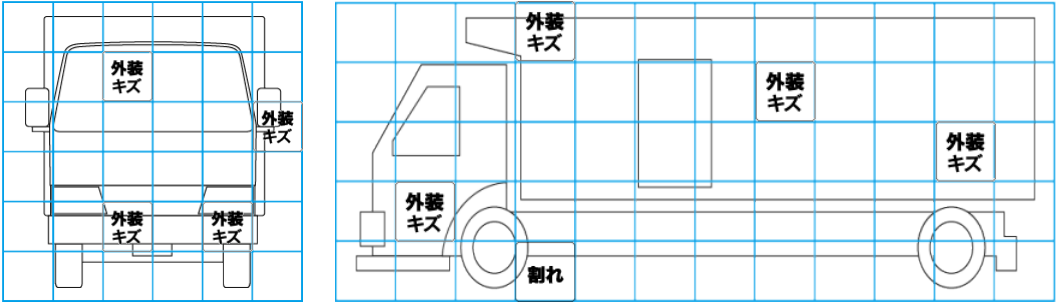

【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき