

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年3月	QDG-SS1EKAA	トラクタ	SS1EKA-10503	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
577,136km	520PS/382KW	A/T プロシフト 16速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	流体式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	音出ない アンテナ欠
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 綿板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ リクライニングレバー ノブ欠損
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付き

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール、アルミ 390L、200L、サブタンク 外側固定バンド切れ、 サブタンク凹み、 燃料漏れ欄に写真添付

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー1本、室内ドア灰皿欠損、右タイヤ灯欠損、サイドマーカー作業灯配線切れ有り、タイヤ灯不灯

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位：mm			
4	7		
—	—		
4	5	6	5
3	6	5	4
スベア			

タイヤサイズ

295/80R22.5		295/80R22.5	
—		—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア		—	
素材：スチール		備考：スベア欠	

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	U-22-A 「D2-27155」	平成25年2月

【備考】 第五輪荷重:18000kg、キャブ後ろ工具箱、工具箱上シート載せ、作業灯3ケ、アルミサイドバンパー、左側カブラーガイド破損

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

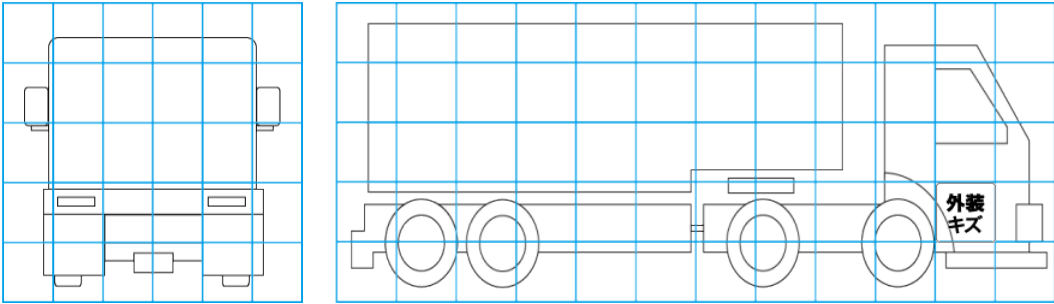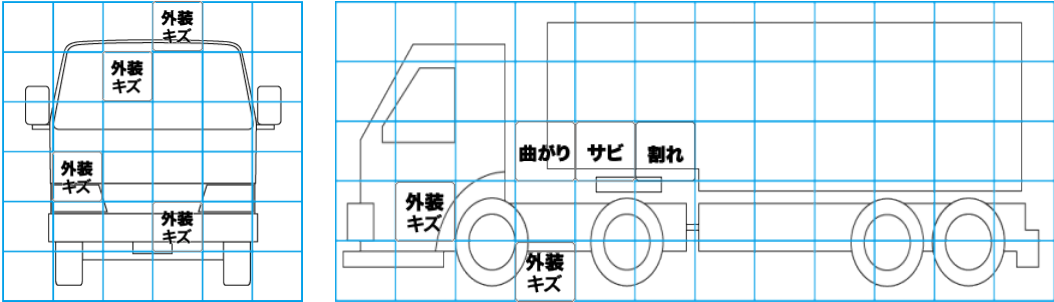

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----