

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年11月	KQKG-FV60VX	ダンプ	FV60VX-510753
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
529.926km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 5,300 mm 幅: 2,200 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	○	ヘッドライトOK、右 フォグランプ水浸入
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	メッキカバー付き、ミ ラーヒーター付き、左 右ミラーカバー擦れ
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	触媒ブラケット腐食	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／				
ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板	パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ ハンドルカバー付き
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	／							

特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、アドブルーキー2本、オーバーヘッドコンソール開かない、右側前後キャブサス付近よりエア漏れ音、突入防止装置上面加工、突入防止装置左端及びブラケット曲り、右側タイヤ灯レンズ割れ

記録簿 有 (H28/2、H30/3~R2/4、R4/3~R6/3)

タイヤ残量

単位: mm

10

8

—

—

8

9

11

11

6

7

9

8

スベア

4

—

タイヤサイズ

11R22.5 14PR

—

11R22.5 14PR

11R22.5 14PR

11R22.5 14PR

11R22.5 14PR

11R22.5 14PR

11R22.5 14PR

スベア

11R22.5 14PR





—

素材: スチール

備考: スベアスタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRS11-02SC 「F609447847Z」	平成27年9月
【備考】自重計、電動コボレーン、前立て作業灯2ケ、前立てシート載せ、荷台内側キズ有り、前立て外側スコップ掛け、右側工具箱、ステンレスリヤフェンダー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

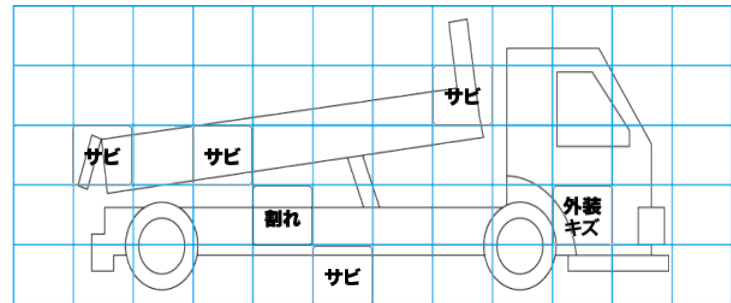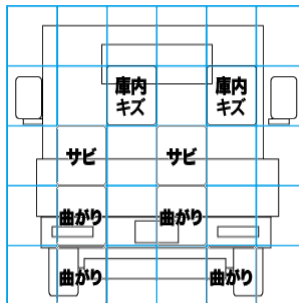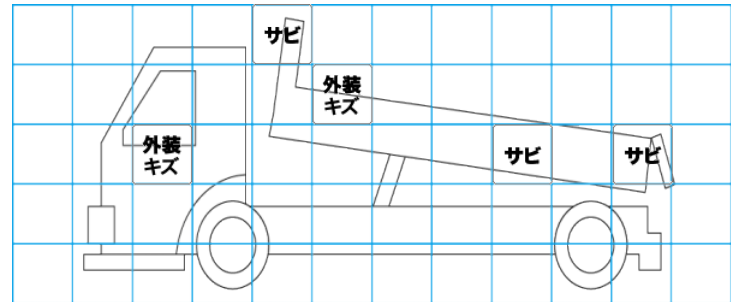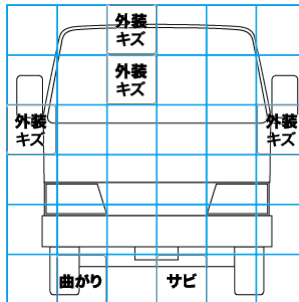

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ