

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年4月	KQG-FS1AKAA	ミキサー	FS1AKA-10957
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
271,962km	360PS/265KW	M/T 7速	エアー	長： mm 幅： mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	エンジン後部、エアーコンプレッサー部、インタクーラーホースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	解除遅い、調整できない。	走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠品。	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 130L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。エアー漏れあり。左右ドア灰皿割れ。フロントバンパー左コーナーカバー欠品。リヤバンパー曲がり。エンジンキ-2本、燃料タンクキ-2本。
記録簿 有 (H26/3~H31/3、R3/4~R5/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	0			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
1	1			-	-		
2	2	2	2	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
2	2	3	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア	-	-		スベア	-	-	

素材：アルミ 備考：スベアタイヤ欠品。リヤ8本再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ミキサー	新明和工業	MW441-37 「F404424128Z」	平成25年
【備考】 サブシュート。電動ホッパーカバー。洗浄用タンク。水ポンプ付。作業灯4ヶ(2ヶ不灯)。ドラム容量8.7立米。最大積載量9880kg。右リヤステップ曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

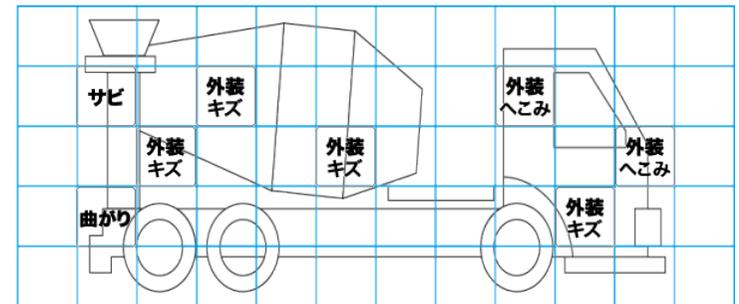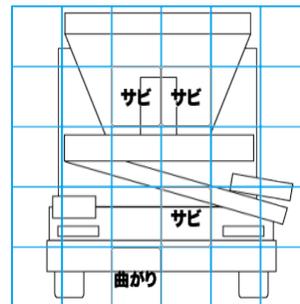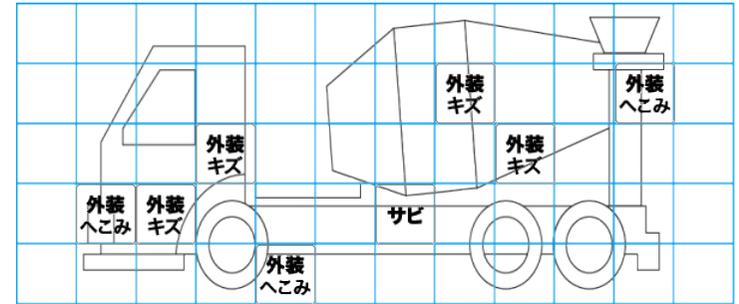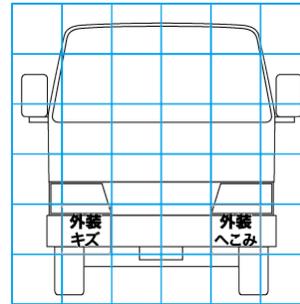

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】