

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年3月	SKG-FC9JKA	冷凍パン	FC9JKA-10637
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
636,535km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,160 mm 幅:2,110 mm 高:2,080 mm 門高:2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	○	黒煙
マフラー	○	テールパイプすすり着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	HID 左右レンズくもり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラー取付部 割れ。キャップ全数欠 品。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブ内蛍光灯不灯。インパネポケット欠品。
ナンバー灯レンズ割れ。左テールレンズ割れ。左サイドアンダーミラー取付部割れ。
エンジンキー2本。

記録簿 有 (H24/6～R6/12)

タイヤ残量

単位：m





	11	10	
	—	—	
8	6	7	7
—	—	—	—
スエア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E1457」	平成24年
【備考】断熱材：サイド75mmリヤ75mm。ラッシングレール2段。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。 庫内灯3ケ。リヤ台枠凹み。			
冷凍機／直結	デンソー	SS42LN-EP32	平成24年
【備考】-32℃設定 +20.0℃ → -5.0℃ (1h) 確認。稼動時間11858h。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002G-3MRA2 「12T028520N」	平成24年
【備考】PG寸法：全長1590mm 全幅2190mm 有効長1200mm 有効幅2115mm。庫内リモコン付。最大荷重1000kg。 右シリンダー滲み。パンパー凹んでプラットフォームねじれてる為下がりきらない。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点属有

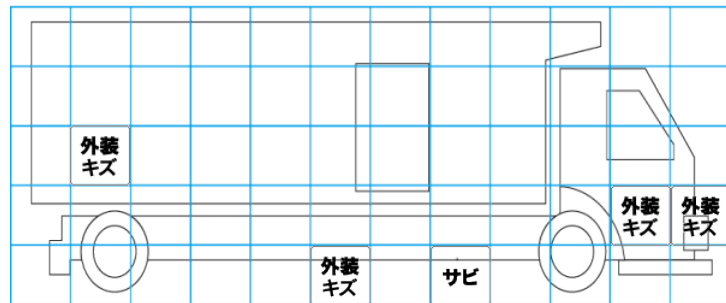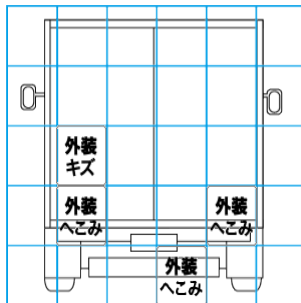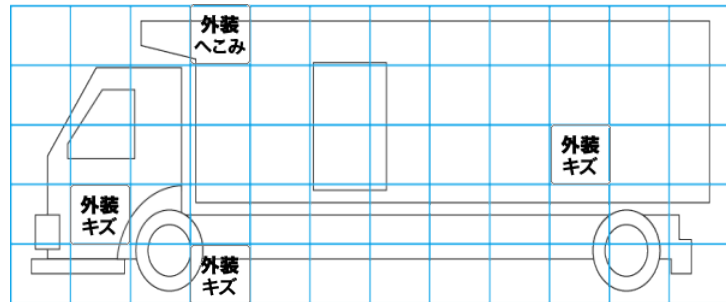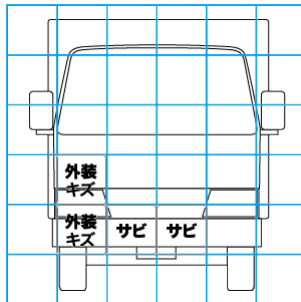

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ