

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年3月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-522515	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
487,799km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長:9,620 mm 幅:2,410 mm 高:2,640 mm 門高:2,550 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎				冷えない		○	へたり、タバコ穴、 擦れ
オイル混入	◎		エアコン	△	コンデンサファンOK、 コンプレッサークラッ チ繋がらない			H I D
オイル漏れ	◎						○	点灯OK、左ライトリム 割れ
水混入	◎		スターター	◎				点灯OK、右前取り付け ガタ
		ラジエーター アッパータンク、アッ パーホース付け根、ロ ワタンク付近、漏れ有 り	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	
水漏れ	△		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付き、ミラー カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リタターダ	／							
デフ			デフ			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ヶ、ボデーキー1本(シリンダ固着)、車高灯破損箇所有り、突入防止装置右側プロテクター欠
エア漏れ有り
記録簿 有 (H30/3~R6/9)

▼

タイヤ残量

単位: mm

12

11

9

10

8

7

8

7

11

10

10

10

スベア

1

—

▼

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スベア

245/70R19.5



—

素材: アルミ

備考: スベア以外スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「6Y9A4084」	平成28年12月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック9対、庫内キズ汚れ有り、右アオリ内側穴空き、右側ステンレス工具箱、庫内前壁下側及び天井雨漏れ跡有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

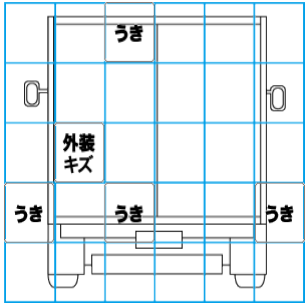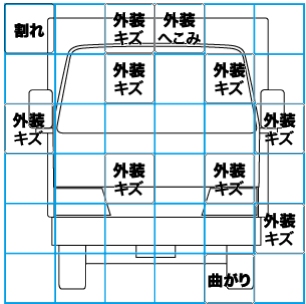

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ