

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年5月	QPG-FW1EXEG	冷凍ウイング	FW1EXE-20337
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,093,400km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,470 mm 幅：2,350 mm 高：2,540 mm 門高：2,470 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		タコグラフ	△	アナログ 作動不良	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	△	ギヤボックスオイル 漏れ
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	○	スチール 300L 200L 凹み有
リターダ	◎	永久磁石式						
			床材質			デフ		
				/	ステンレス	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項

キャブ内キズ・汚れ。フロント左アブソーバー渗み。左右テール割れ。右ドアパネル凹み。ラジエタグリル割れ・凹み。フロントバンパー曲り・スカート割れ。エンジンキー3本・ボデーキー5本（固着の為使用不可）。


記録簿


有（R3/4、R5/5～R6/4）


タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	11			265/70R19.5	265/70R19.5		
9	11			265/70R19.5	265/70R19.5		
15	15	15	14	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
15	15	15	15	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア	1	—		スペア	265/70R19.5	—	
素材：アルミ				備考：			


上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	トランテックス	「2TB6364」	平成29年
【備考】断熱：リヤ50mm・煽り40mm・ウイング40mm。鳥居型引出しフック9対。ジョロダーレーン4列。ラッシングレール4列。庫内灯6ヶ。水抜き穴前後2対。フェリーフック2対。ウイングスイッチ前後2対。左煽り後方補修有。煽り内張り凹み・傷。ウイングコルゲートパネル凹み。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS100A-L2	平成29年
【備考】-30設定 +20.1℃ → -0.6℃ 確認（1h）。稼働時間7856h。スタンバイケーブル無。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

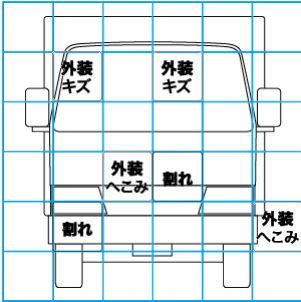

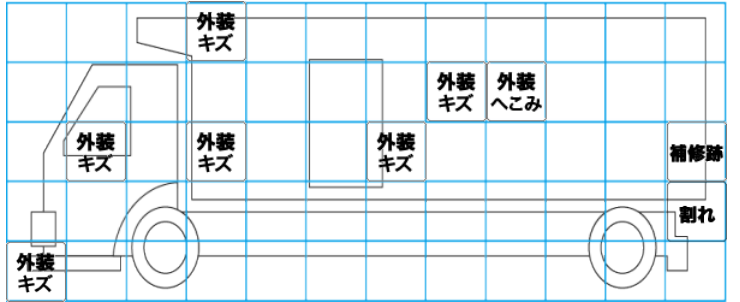

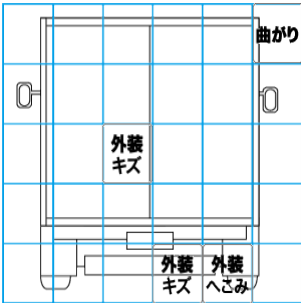

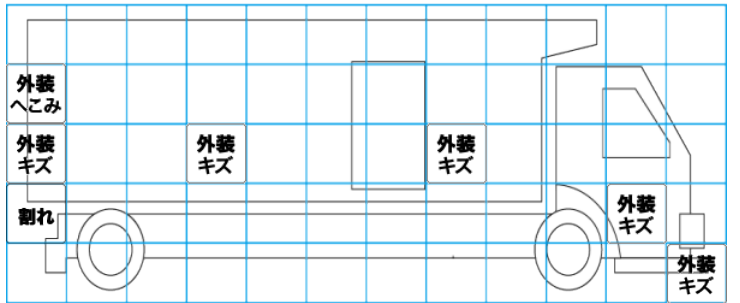

【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ