

∃d: RO7. 05/12 ♥ 山」 GROUP 車両チェックシート 管理番号:0537024									
]	車両情	報				
車名 初年度		初年度登録	型式		形状	車台番号			
いすゞ		平成30年3月	2PG-FRR90T2		冷凍バン	FRR90-7125381			
走行 馬		馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸			
243,288km		210PS/154KW	M/T 6速		エアー	長:6,170 mm 幅:2,260 mm 高:2,050 mm 門高:1,900 mm			
②:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
F	エンジ	ン	•	電装関係		•	キャヒ	ニ ン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	0		エアコン	0		シート	0	擦れ 、 汚れ	_
オイル混入	0		スターター	⊚		ヘッドライト	0	HID	
オイル漏れ	0		オルタネーター	©		ウィンカー	0		
水混入	0		P/W(運転席)	©		ワイパー	0		
水漏れ	0		P/W(助手席)	⊚		ミラー	0	キャップ 欠品	
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0			.i	欠品	
排気	0		異常ランプ	0		_	走行队	即区	
マフラー	0		オーディオ	⊚		, 点検項目	結果	•	
ターボ	0		バックカメラ	◎ カラ	,		÷	八忠	_
冷却水吹返	0		電格ミラー	©		リーフサス	0		
•	ミッシ	ョン	ETC	⊚ 2.0		エアサス		リヤエアサス 、 ひて)
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎ アブ	ログ	パワステ	©	t≅-t∧	•••
ギア鳴き	0		F	上物仕様		ハンドル	0	操化 スチール	•••
ギア抜け	0	•••••	点検項目	結果	状態	燃料タンク	• ©	150L	
クラッチ	0	•••••	r±++66	/ アル	/E	<i>-</i>	デフ		••
 異音	0	•••••	床材質	[/] 縞木		, 点検項目	語結果	状態	
オイル漏れ	0						-	1八品	=
リターダ	/					異音	0		
						オイル漏れ	©		
						デフロック	<u>:</u> ./		
# 共 司 市 1石 🗴	キャブ・	ボデー看板跡有。キャ	ブ内土ブ・汚れ						_
		:-4本、(内、キーレス		フキー2本、	ボディキー6本				
記録簿 有	(H30/	6~R7/2)							
y 5	タイヤ原		F		タイヤ	ナイズ			
_		<u>単位:mm</u>		,	225/80R17.5	00E/00D47	=		
3	J L	1			223/6URT7.5	225/80R17.	3		
] [_		_			_		
7 7	7 6	5 6	225/80R1	7.5 2	225/80R17.5	225/80R17.	<u> 5</u>	225/80R17.5	
						_			
<u></u>					<u></u>				
スペア		3 –		スペア		225/80R17.	5		
			素材:アルミ	備	考:				

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
冷凍バン	東プレ	H173821	平成30年2月						
【備考】断熱リヤ75mmサイド75mm、ジョロダーレール4列、ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、保冷カーテン、左スライド式サイド扉、前方水抜き穴2ヶ所、水切り曲がり、リヤバンパー凹み亀裂有。									
冷凍機/直結	東プレ	XV35LOD-U	平成30年2月						
【備考】−30℃設定 +12.5℃ → −11℃ 確認(1h)。稼働時間2257h。2エバ(リヤエバ高さ1900mm)。									
【備考】									

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	点傷有					

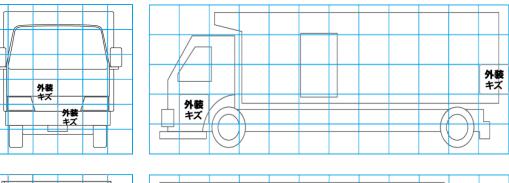

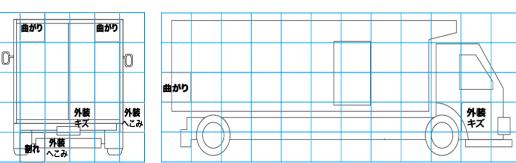

【外装】 【ボデー内】 **外装** キズ **床** 汚れ **外装** へこみ 庫内へこみ **庫内** 穴あき **庫内** キズ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ