

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年3月	TKG-FK61F	アルミウィング	FK61F-593446
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
302,016km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長: 6,240 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラ	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプ凹み	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラ	◎		リーフサス	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	エアサス	/	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			ハンドル	○	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
クラッチ	○	残量少ない	床材質	/	木材			
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		デフロック	／		異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ汚れ有り。右ドアパネル曲がり。左ドアパネル曲がり。左ステップ曲がり（補修有）
エンジンキー2本、キーレスリモコン1個、ボディキー1本

記錄簿 有 (R3/2、R4/3、R7/1)

タイヤ残量

単位：mm

13

12

—

—

13

13

13

13

—

—

—

—

スベア

3

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア

225/80R17.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	729C6553	平成29年
【備考】引出しフック5対、ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、床板穴あき補修有、前立て下部水浸入跡有、観音扉左右ヒンジ曲がり、右ウイングパネル補修有、左サイドバンパー曲がり			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

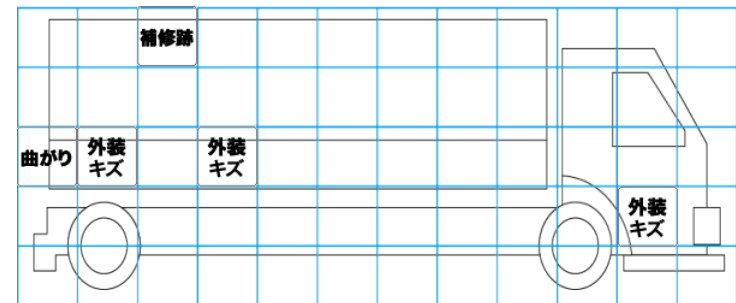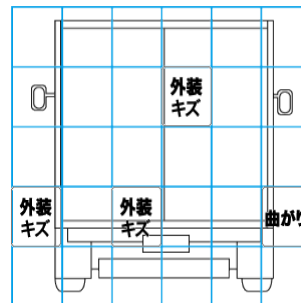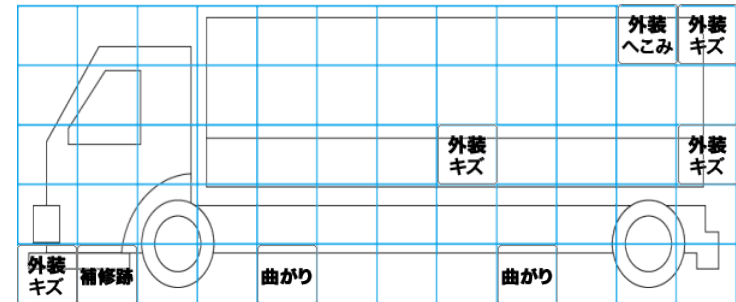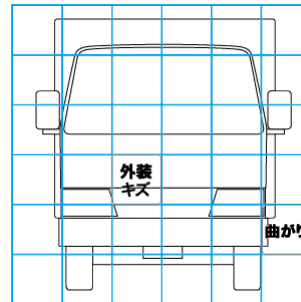

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------