

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年1月	TPG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7065615
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
286,976km	150PS/110KW	M/T 6速	パキュム	長: 5,310 mm 幅: 1,850 mm 高: 1,870 mm 門高: 1,850 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 スター
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	サブタンクキャップ欠損	P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	ステアリングラック、 にじみ
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ スノコ床	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	フィラプラグ廻り、に じみ
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー1本、突入防止装置左プロテクター欠損、右テールレンズひび
(水浸入無し、サイドマーカー破損箇所有り)

記録簿 無()





タイヤ残量			
単位: mm			
10	11		
-	-		
10	10	10	10
-	-	-	-
スペア	1	-	

タイヤサイズ			
205/80R17.5	205/80R17.5		
-	-		
205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
-	-	-	-
スペア	205/80R17.5	-	

素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GFE 「E1J1161」	平成29年1月
【備考】2室仕様、水抜き穴前後4ヶ所、スノコ床、エアリブ、保冷カーテン、LED庫内灯前室2ヶ後室1ヶ、電動ベンチレーター付き間仕切り、 間仕切り開口部高さ1800mm幅1300mm、前室室内長3980mm、後室室内長1190mm、リヤ3枚扉、断熱厚み確認リヤ100mmサイド 100mm、庫内キズ汚れ有り、リヤ扉上段センターヒンジ取付け部破損、左側工具箱及び台車入れ			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2 「685502077BL」	平成28年
【備考】-30℃設定、1時間運転16.3℃→-4.3℃確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

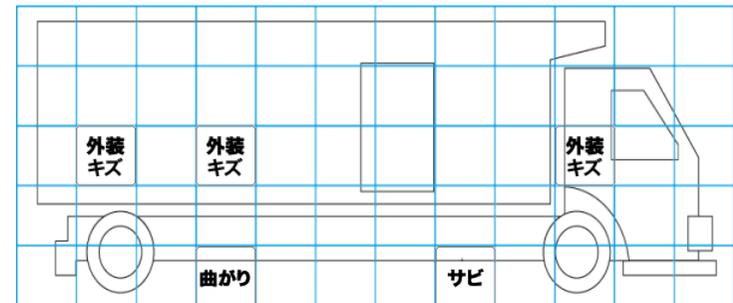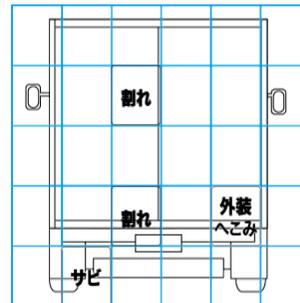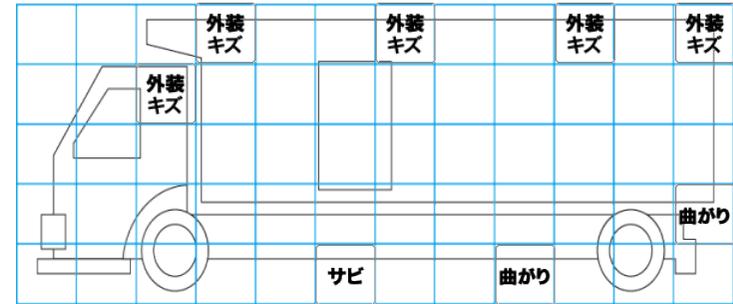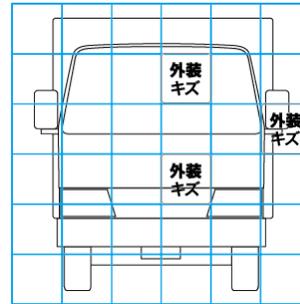

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----