

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年8月	2PG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7131262
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
376.068km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,250 mm 幅: 2,110 mm 高: 2,020 mm 門高: 2,010 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ システムフロア
クラッチ	○	残量少ない	デフ			異音	◎	
異音	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		タイヤ残量			デフロック	/	
リターダ	/		点検項目	結果	状態			

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。テールランプブラケット左右曲がり。
 リヤバンパー左割れ。インパネポケット欠品。
 エンジンキー2本(キーレス付1本)、ボデーキー2本、アドブルータンクキー1本。
記録簿 有 (H30/11、H31/2、R6/4~R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
0	0	0	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		0	-	スペア		225/80R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186375」	平成30年7月
【備考】断熱材: サイド75mmリヤ75mm。ラッシンググレール2段。90度ストッパー。水抜き穴前方1対。庫内灯4ケ。床凹凸あり。観音扉上水切り曲がり。			
冷凍機/直結	東プレ	XV42LOC-U 「F186375」	平成30年7月
【備考】-30℃設定 +24.0℃ → -11.0℃ (1h) 確認。稼働時間4300h。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002D-B3MRA2 「18T068792N」	平成30年
【備考】PG寸法: 全長1550mm全幅2165mm有効長1290mm有効幅2030mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品(受信機あり)。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

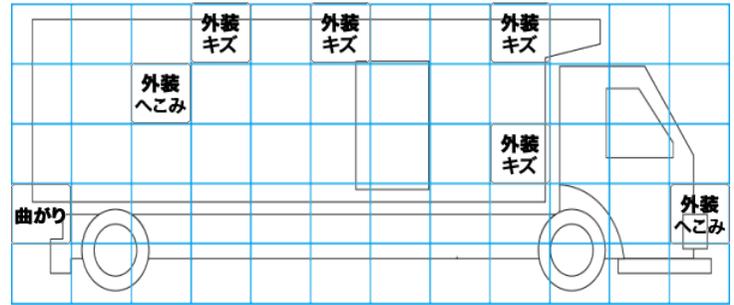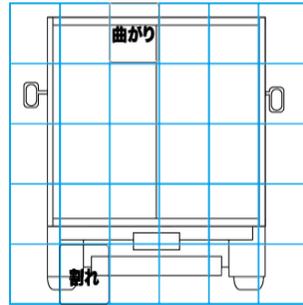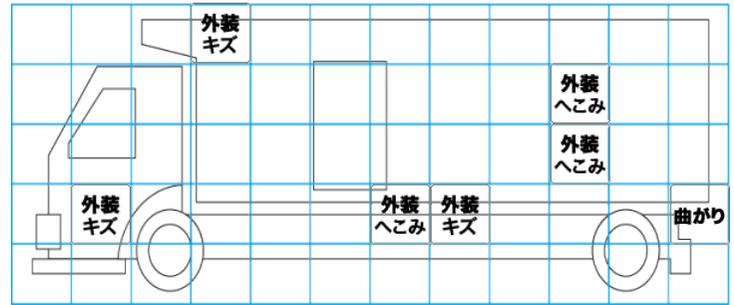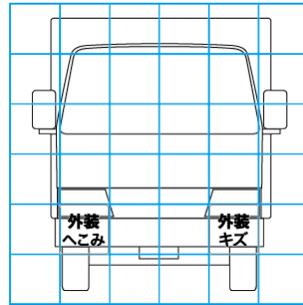

【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			