

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年12月	KQKG-FE7JLAA	アルミウイング	FE7JLA-11145	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
398,265km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,170 mm 高：2,290 mm	幅：2,230 mm 門高：2,210 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	△	白煙大、根詰まり	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	ギヤBOXにじみ
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			▼ デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○	アイドリング時カタカタ音。ダンパースプリング？	床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎		▼ 外装キズ			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／					▼ 外装キズ		




特記事項 キャブ内キズ、汚れ。インパネポケット欠品。フロントインナーパネル歪みあり。
フロントバンパー左側へこみ。マフラー再生不良（回転数上がらない）。
エンジンキー2本。ポデーキー2本。

記録簿 有（H26/12～H30/6、R2/6～R6/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
2	4	3	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	0	—		スペア	265/70R19.5	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFELA-MJAAMK 「2KY7170」	平成25年
【備考】 ジョロダーレール4列。（ジョロダー2本、レールカバー付き）。鳥居型引き出しフック8対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。左前方ウイングロック曲がり。庫内ルーフ左側補修跡有り。庫内内張り、アオリ内側穴あき、割れ有り。右側コルゲートパネルへこみ。リヤステップ左側曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

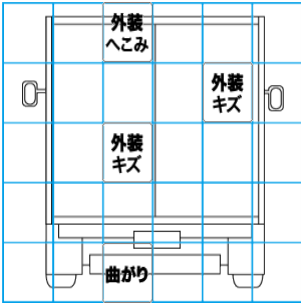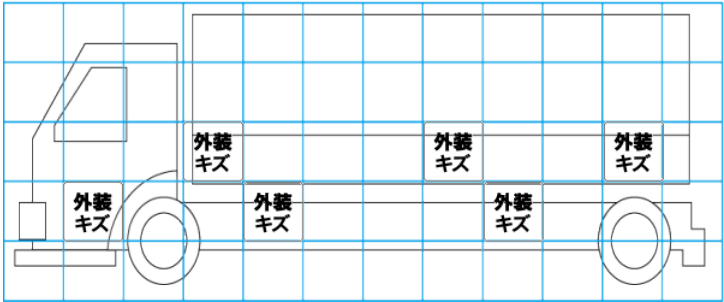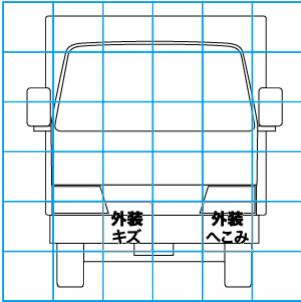

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ