

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年3月	LKG-FTR90T2	冷凍ウィング	FTR90-7006397	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
936.907km	240PS/177KW	A/T スムーサー 6速	エア-	長: 6,000 mm 高: 2,280 mm	幅: 2,360 mm 門高: 2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	シリンダヘッド 付近滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない 高圧ホースガス漏れ
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ えくれ・ガタ有
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
ワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 150L

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。蛍光灯レンズ割れ。右フォグランプ不灯。右ピラー歪み。右ドアヒンジ曲り。ルーフ凹み。
エンジンキー3本(キーレス付1本)・燃料タンクキー2本・ボデーキー2本。

記録簿 有 (H29/6~R6/9)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位：mm	
8 5	265/70R19.5 265/70R19.5
— —	— —
14 14 14 13	265/70R19.5 265/70R19.5 265/70R19.5 265/70R19.5
— — — —	— — — —
スベア 15 —	スベア 265/70R19.5 —
	素材： _____ 備考： _____

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	W9T2367-2 「B170133」	平成29年3月
【備考】断熱：リヤ40mm・ウイング30mm・煽り30mm。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。前方水抜き穴2ヶ。			
冷凍機／直結	デンソー	OG844W 「2016112254」	平成29年3月
【備考】-32℃設定 +18℃ → -6.5℃ 確認（1h）。稼働時間14706h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)

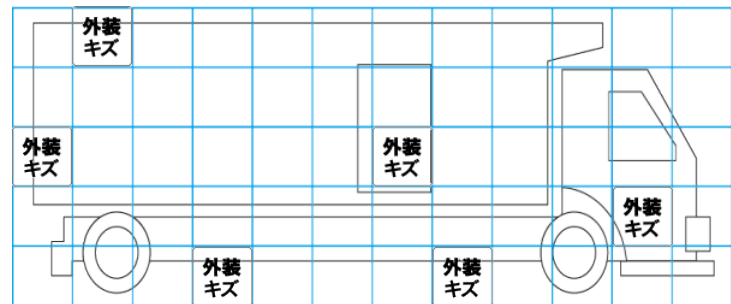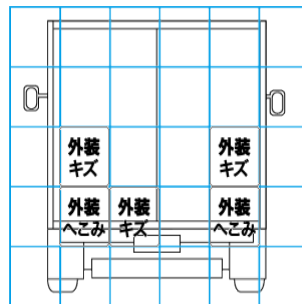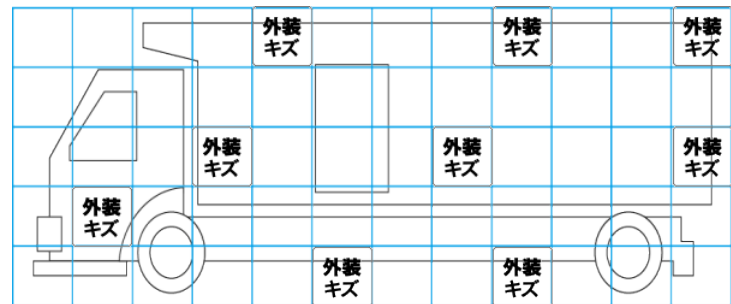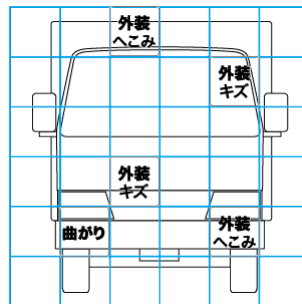

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------