

| 車両情報 | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | |
| 日野 | 平成30年2月 | TKG-FD9JLAA | アルミウイング | FD9JLA-20498 | |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 | |
| 424,636km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エア | 長: 6,350 mm 高: 2,250 mm | 幅: 2,400 mm 門高: 2,150 mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|------------------------|----------|----|----------------|--------|----|--------------------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 破れ、へたり、汚れ リクライニングノブ欠損 |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | HID |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W(運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ○ | ラジエター ロワタンクかしめ、にじみ跡 | P/W(助手席) | ◎ | | ミラー | ○ | 左右カバー擦れ |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ○ | ナビ付き アンテナ欠損 | リーフサス | ◎ | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | エアサス | / | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワステ | ◎ | |
| ミッション | | | 上物仕様 | | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | / | 木材 | デフ | | |
| ギア抜け | ◎ | | | | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| クラッチ | ◎ | | | | | 異音 | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | デフロック | / | |
| リターダ | ◎ | | | | | | | |

特記事項 エンジンキー1本、ドアキー1本、右側タイヤ灯欠損、前車高灯左右違い、シフトレバー前後方向ガタ、キャブ左ドア塗装歴有
記録簿 無○




| タイヤ残量 | | | |
|--------|---|---|---|
| 単位: mm | | | |
| 8 | 8 | | |
| — | — | | |
| 0 | 3 | 5 | 5 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 8 | — |

| タイヤサイズ | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | |
| | — | — | |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 225/80R17.5 | — |

素材: スチール 備考: F左右段減り

| 上物仕様 | | | |
|--|---------|-------------------------------|----------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| アルミウイング | 日本フルハーフ | DMS 「W6DD381」 | 平成30年1月 |
| 【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、引き出しフック5対、庫内キズ汚れあり、左側ステンレス工具箱、センターシートより雨漏れ有り、左ウイング後ろ上コーナーガード割れ | | | |
| パワーゲート/格納ゲート | 極東開発工業 | CG1002K-3MRA2 「17T118644N」 | 平成29年11月 |
| 【備考】最大昇降荷重1000kg、全長1560mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1380mm、庫内リモコン、プラットフォーム左側アングル亀裂及び曲がり、プラットフォーム左後ろ曲がり、格納及び昇降シリンダにじみ | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |

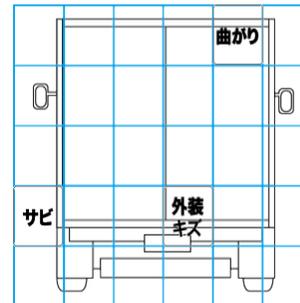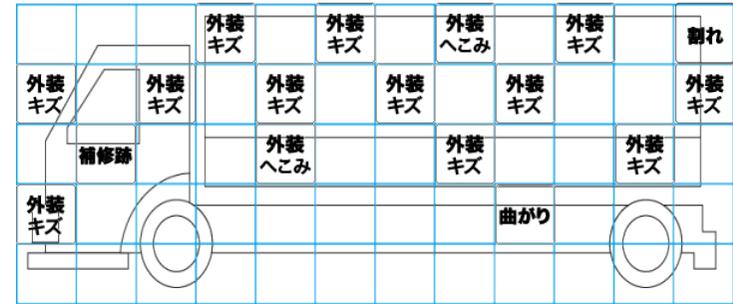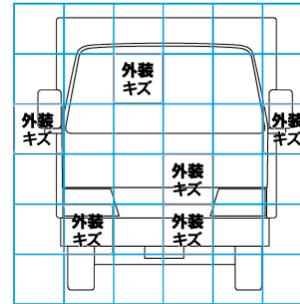

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|--------|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 | | 【ボデー内】 | | | | | | | | |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |