

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年5月	TKG-FK64F	アルミウイング	FK64F-586171	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,011,257km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：7,190 mm 高：2,210 mm	幅：2,380 mm 門高：2,110 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース ターボリターンパイプ 漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	2速 ギヤ入り固い	床材質	/	木材	リーフサス	○	シャックル摩耗 全数
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	○	クラッチブースター オイル漏れ				燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	○	キャリア取付面 滲み
						デフロック	/	




特記事項 エンジンキー1本、ドアロックキー1ケ
センターコンソール割れ
リヤ突入防止装置サビ・穴あき
ウイング操作パネルにじみ
左ドアうき
インパネポケット欠品
F右車高灯不当
運転席上収納蓋欠品
車両傾き

記録簿 有（R3/5～R6/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	8	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				5	—		
				素材：アルミ	備考：右リヤ再生タイヤ、全数スタッドレス		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング			
【備考】コーションプレート無し、ラッシングレール1段、バイク用床ラッシングレール3本、庫内灯4ヶ、左セイコーラック不良、庫内キズ・汚れ有り			
パワーゲート／跳ね上げゲート	バブコ	PRAM10-1455 「S60502305」	
【備考】P/G寸法：全長2020mm、全幅2410mm、ストッパー迄1780mm、幅2340mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン・ラジコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)

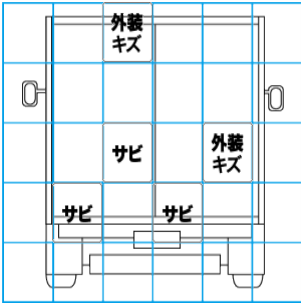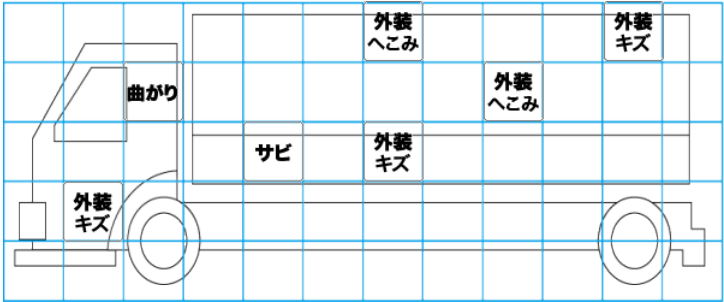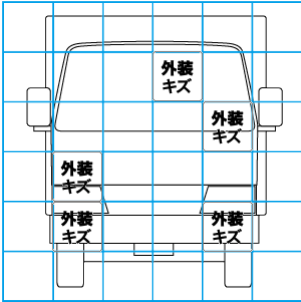

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】