

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年4月	2PG-FU75HZ	冷凍バン	FU75HZ-500284-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
948,212km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,260 mm 幅：2,280 mm 高：2,350 mm 門高：2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーケースしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	△	ラジエター 漏れあり要交換	P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーワイパー不動
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	／	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ I型キーストン	異音	◎	
クラッチ	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
アイドリングストップ付。左ビラー・左ドア修復跡有。
スマートキー1個、ボディキー1本（固着使用不可）。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
8	6	7	8	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
8	7	6	8	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア							
12				—	—		
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8857-3 「B190216」	令和 1年3月
【備考】 断熱材：リヤ75mm、サイド75mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。水抜き穴3ヶ。庫内灯2列。フェリーフック2対。左サイド扉観音式。キーシリンダー固着使用不可。左リヤサイドバンパー曲がり（マーカー割れ）。左右下側台枠補修跡あり。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF 「999100175BL」	令和 1年
【備考】 −35℃設定 +28.8℃ → −6.6℃ 1h 確認。稼働時間4819h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

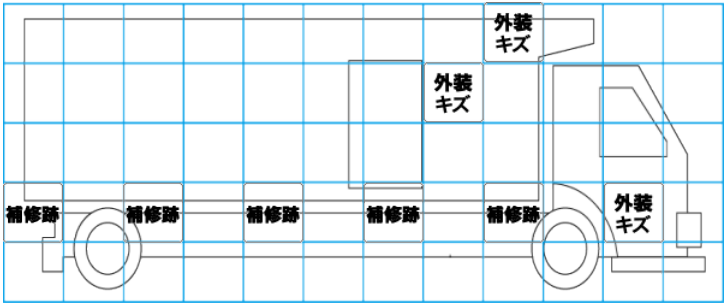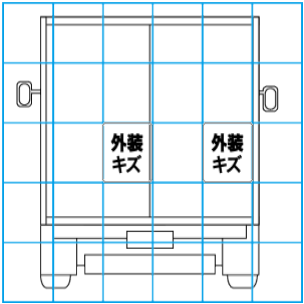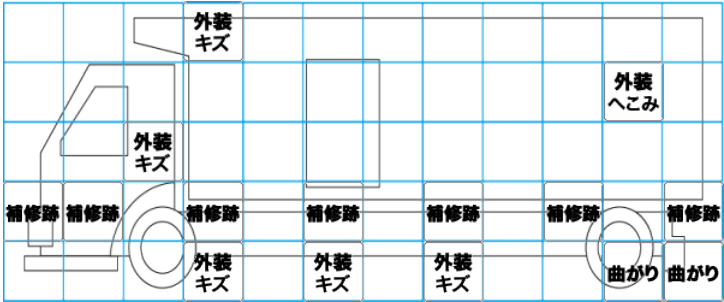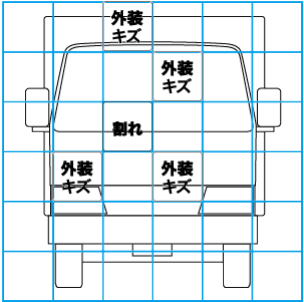

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】