

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年7月	TKG-FC9JJAA	冷凍パン	FC9JJA-11294
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
395,534km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:5,790 mm 幅:2,110 mm 高:1,980 mm 門高:1,960 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	左リヤレンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ汚れ有り。インパネポケット欠品。
エンジンキー2本。燃料タンクキー1本。ボディキー1本（固着使用不可）
記録簿 有（H25/10～R7/4）

タイヤ残量





単位：m

	9	9	
	—	—	
11	10	11	12
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール		備考：リヤ左右再生タイヤ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLF1 「E5E2681」	平成25年
【備考】断熱リヤ・サイド共に75mm。ジョロダーレール2列。ラッシングレール2段。水抜き穴前後2対。庫内灯3ケ。保冷カーテン付。左後方キーストン潰れあり。			
冷凍機／直結	菱重	FRJS60DAZ	平成25年7月
【備考】-30℃設定（外気35度） +33.7℃ → +22.0℃ 確認（1h）。稼働時間17537h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

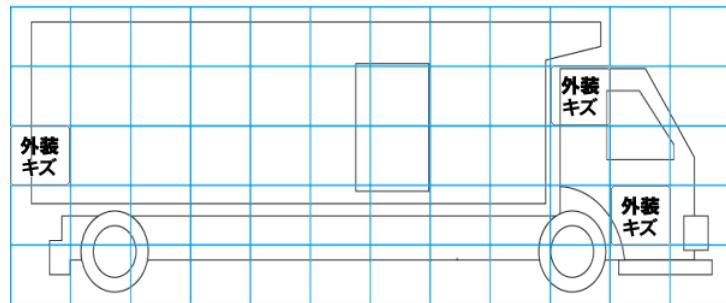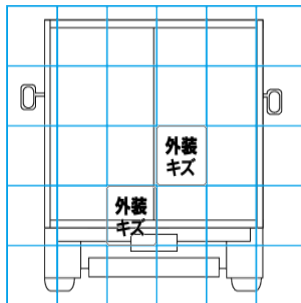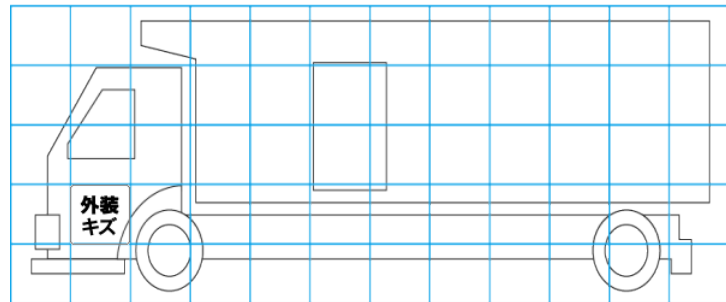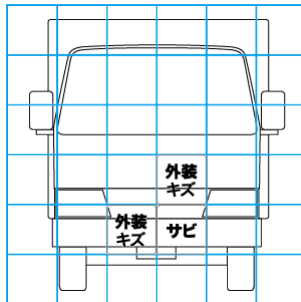

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------