

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年9月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-521255
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
306,573km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,650 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,550 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー割れ欠品。右カバー割れ(ガタ)。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 300L 300L プラケット曲り

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。右ドア右ビラー修復跡。右コーナーパネル取付割れ(ドアと干渉する)。左テールレンズひび。リヤ燃料タンクブラケット曲がり。エンジンキー2本、キーレスリモコン1個、燃料タンクキー4本。

記録簿 有 (H28/12~R7/3)



タイヤ残量			
単位: mm			
8	8		
7	8		
5	5	4	4
4	4	3	5
スペア	12	—	

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5		—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「689A3105」	平成28年
【備考】 ラッシング2段。引出しフック9対。庫内灯4ケ。90度ストッパー。左サイドバンパー割れ、コーナー欠品。ボディーキーシリンダー欠品。左前キャストリング割れ、穴あき。庫内内張り凹み、穴あき。左右門口下側曲がり。左右観音扉ヒンジ部エアロカバー割れ欠品。床割れ、汚れ。床割れ、汚れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

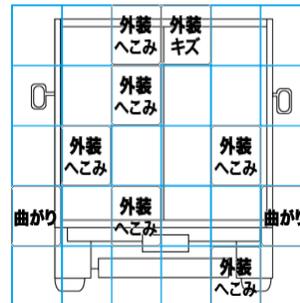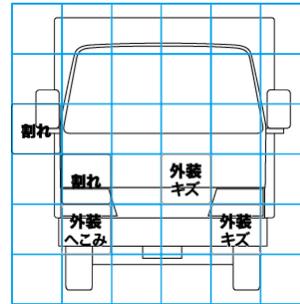

【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	