

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年6月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7053360
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
62.601km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：4,330 mm 幅：1,930 mm 高：1,760 mm 門高：1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない	床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 キャブ内、キズ、汚れ。
 エンジンキー2本（内キーレス1本）。ボディキー2本。
記録簿 有（H27/9～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
9	9	9	9	185/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		195/85R16	—
素材：スチール				備考：スペアホイール錆			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GFE4 「E1E9876」	平成27年
【備考】断熱：リヤ100mm、サイド100mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ（1ケ不灯）。水抜き穴前後2対。左スライド式サイド扉。観音扉3枚。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2	平成27年
【備考】-30℃設定 +31.3℃ → -5.3℃ 確認（1h）。稼働時間9,133h。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001C-3MRA2 「15T048580N」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1,340mm・全幅1,890mm・有効長1,070mm・有効幅1,815mm。最大荷重1,000kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

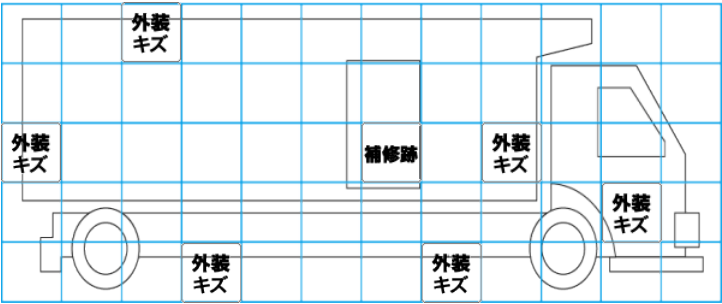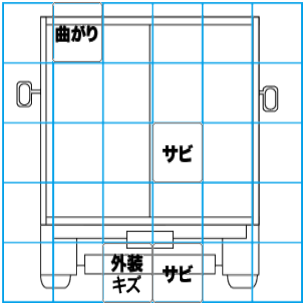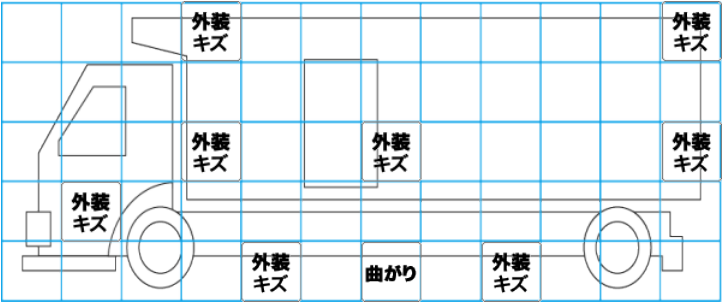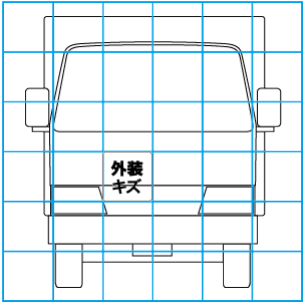

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】