

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年6月	2DG-FW1AHJ	冷凍パン	FW1AH-103681	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
618,292km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,430 mm 高:2,440 mm	幅:2,280 mm 門高:2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 1型キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ サイドアンダー取付
▼ 走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
▼ デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。導風板看板レンズ欠品。
エンジンキー1本（スペアー無）・キーレスリモコン1ヶ・燃料タンクキー1本・ボデーキー1本（固着の為使用不可）。
記録簿 無（）

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	5	7	
	7	8	
0	7	8	2
7	9	9	0
スベア		13	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>295/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>スペア</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>	
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	ELGO 「E7E2777」	平成30年
【備考】断熱：リヤ・サイド共に75mm。センターローラー。ジョロダーレン4列。ラッシンググレル3段。庫内灯8ヶ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。リヤステップ曲り。看板跡有。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNF	平成30年
【備考】外気温29.2℃。 -35℃設定 +29.5℃ → +4℃ 確認（1h）。2エバ（リヤエバ下高さ2290mm）。稼働時間5271h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

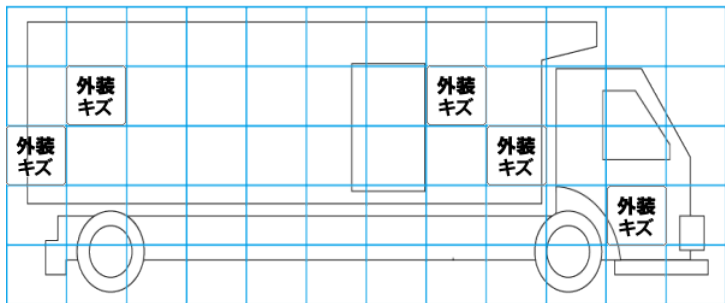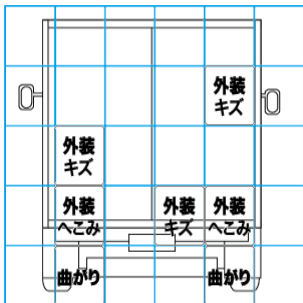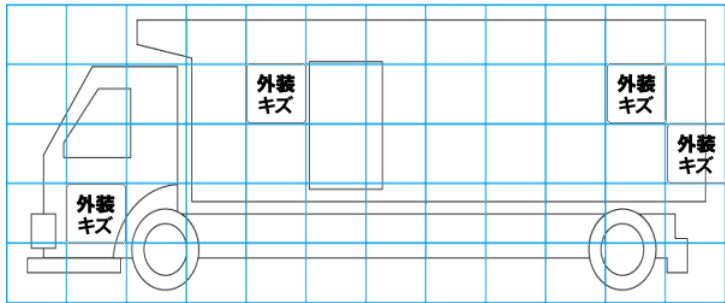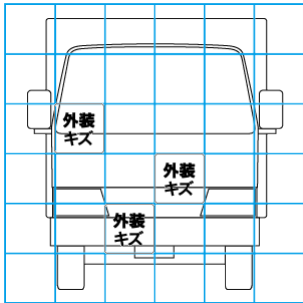

【外装】		【ボデー内】								
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ