

車 両 情 報					
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号
日野		令和2年05月	2DG-FS1EHG	冷凍バン	FS1EH-100767
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
822,206km	410PS／302KW	セミA/T	プロシフト 1 2 速	エアー	長：9,430 mm 幅：2,260 mm 高：2,330 mm 門高：2,240mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ、キーストンT型	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面 しみ
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。バンパースカート左割れ。エンジンキー4本(メイン3本)。
記録簿	有 (R6/6、R7/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm				11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	4	2		—	—		
	—	—					
1	0	1	1	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
5	6	5	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				13	—		
スペア				13	—		
素材 : スチール				備考 : 新車時タイヤサイズ 275/80R22.5 ＊要交換			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	日本フルハーフ	VHB 「T7D9638」	令和2年
【備考】断熱:リヤ75mm、サイド75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール3段。庫内灯5ケ。水抜き穴前後2対。左両開き式サイド扉。間仕切り付。フェリーフック2対。			
サブエンジン/スタンバイ/2エバ	菱重	TU100SAM-CNF	令和1年
【備考】外気温+28℃ -35℃設定 +30.5℃ → -2℃ 確認(1h)。稼働時間11070h。2エバ(高さフロント2120mm、リヤ2140mm)。スタンバイケーブル付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)

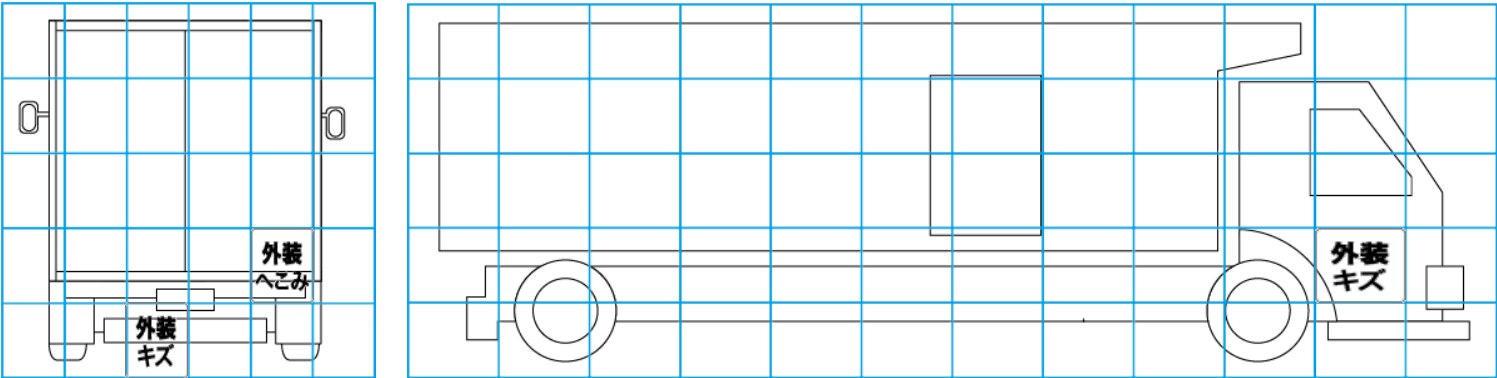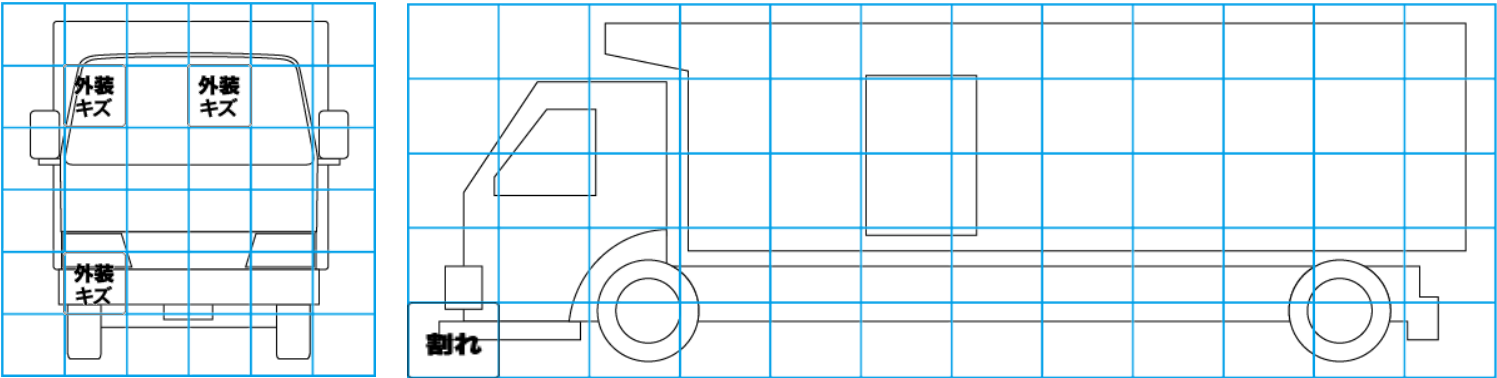

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ