

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年04月	2KG-FK71F	ドライバン	FK71F-600336
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
418,987km	220PS／162KW	M/T 6速	エアー	長：6,420 mm 幅：2,330 mm 高：2,280 mm 門高：2,200 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○	オートダウン途中で止まる	ワイパー	○	左アームがた
水漏れ	◎	ヒーターパイプサビ有り	P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル漏れ
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー3本(メイン1)、サイドマーカー腐食箇所所有り
記録簿	有 (R6/5、R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/90R17.5	225/90R17.5		
3	2			—	—		
—	—			225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
4	3	2	3	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア	—	—		スペア	—	—	
素材：スチール				備考：スペアタイヤ無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「816F8195」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段、パレティナガイド、LED庫内灯4ケ(1ケ不灯)、R跳ね上げ扉、庫内キズ汚れ有り、荷箱左前割れ有り(テープ補修)、庫内雨漏り、左側ステンレス工具箱			
跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1455 「S81104606」	(不明)
【備考】 最大昇降質量:1000kg、全長1560mm、全幅2390mm、有効幅2230mm、キャスターストッパー迄1320mm、庫内リモコン、プラットホーム損傷箇所所有り			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

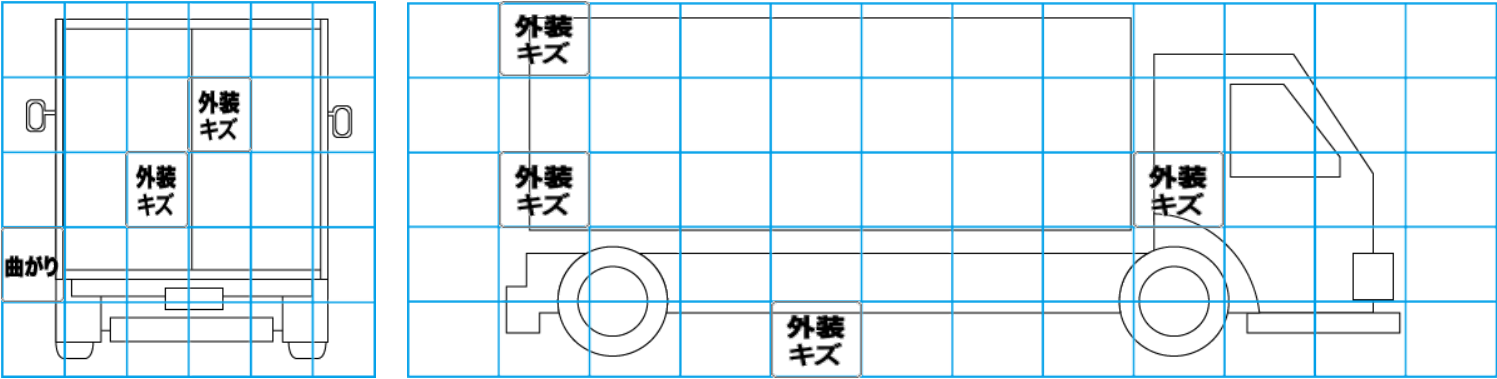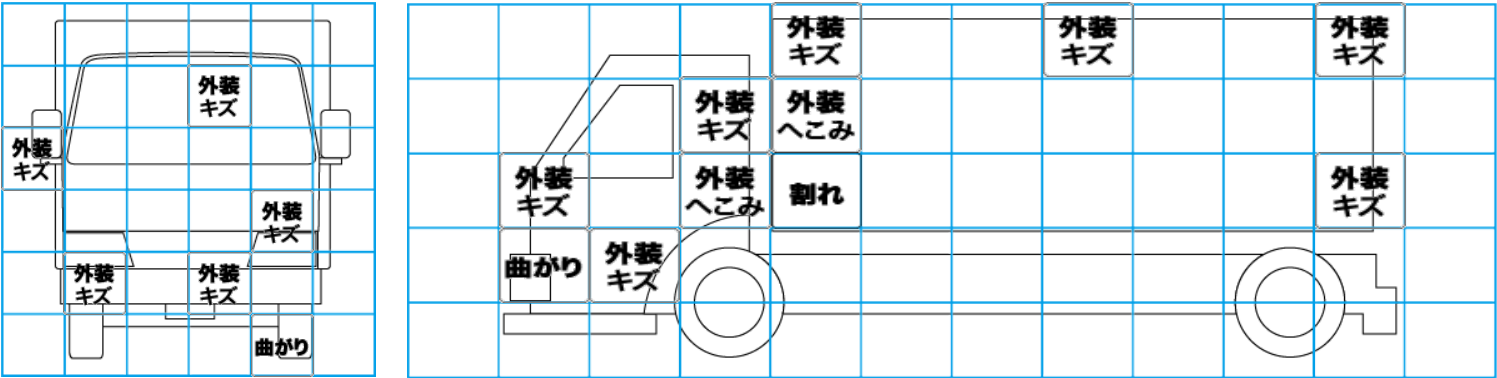

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	