

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和3年10月	2KG-FK65F	冷凍バン	FK65F-607209
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
259,110km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,430 mm 幅：2,160 mm 高：2,010 mm 門高：2,000 mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 / : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付。オートクルーズ付。左フォグ割れ穴あき。 エンジンキー4本。キーレスリモコン1個。ボデーキー6本。
記録簿	有 (R4/1～R8/4)

タイヤ残量

単位 : mm			
	4	6	
	—	—	
0	0	5	5
—	—	—	—
スペア	6	—	

素材 : スチール 備考 : ノーマルタイヤ

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、タバコ穴、擦 れ、汚れ
ヘッドライト	△	HID 左取付割れ
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ヒーター効かず

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	日本フルハーフ	GMF1 「E5EA825」	令和3年

【備考】断熱材:サイド50mmリヤ75mm。ラッシングレール2段。左サイド扉片開き式。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。床凹みあり。

直結	デンソー	DS42LN-EP42	令和3年
----	------	-------------	------



【備考】外気温31℃ -32℃設定 +30℃ → -13℃ 2h 確認。稼動時間4533h。

格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-3MRA2 「21T098566N」	令和3年
-------	--------	-------------------------------	------

【備考】PG寸法:全長1570mm、全幅2190mm、有効長1260mm、有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品(受信機あり)。

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

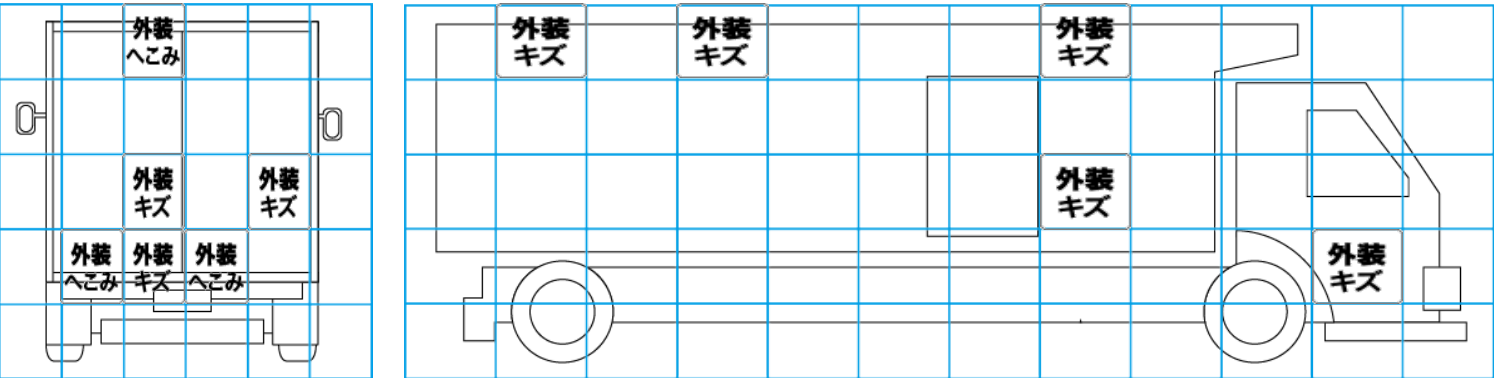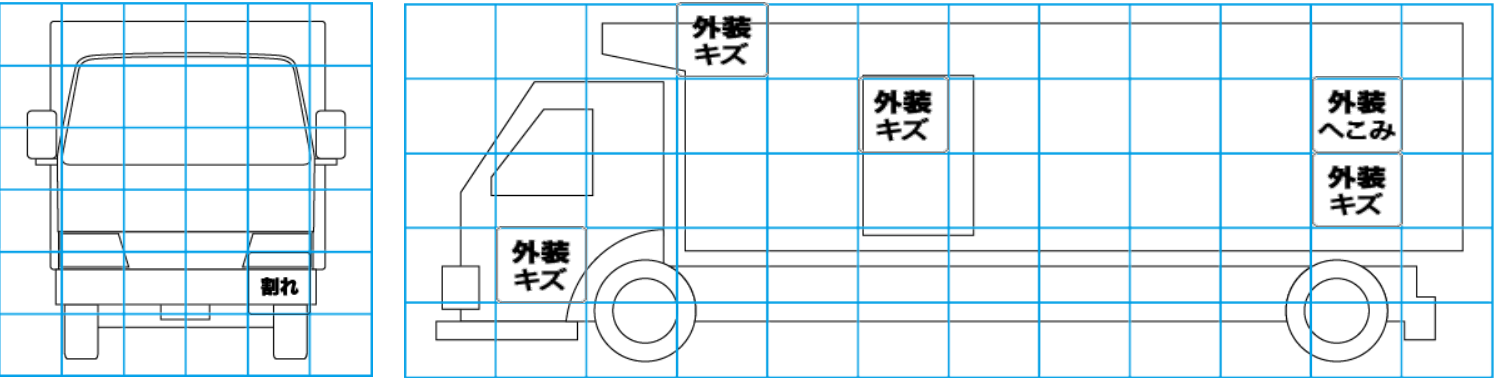

【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】