

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年02月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-525618
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
414,474km	380PS／279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,410 mm 高：2,590 mm 門高：2,510 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです


エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付き。右側ワイパー付き。左右カバー擦れ。右カバー割れ（テープ補修）。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	◎	
PTO	／							

特記事項	エンジンキー1本(メイン1)。アドブルーキー1本。ボデーキー1本。Fガラス点傷多数。キャブクリヤ剥げ有り。突入防止装置左プロテクター欠損。1軸目左ショックにじみ
記録簿	有（H30/5～R2/8、R4/2～R7/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				245/70R19.5	245/70R19.5		
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	7			245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	10	8	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	11	5	6				
スペア				スペア	245/70R19.5	245/70R19.5	
				素材：アルミ	備考：2軸目左右、4軸目右スタッドレス。左スペアパンク。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「17W-12003」	平成29年12月
【備考】 ラッシングレール2段。LED庫内灯6ケ。引き出しフック9対(不具合箇所有り)。センターローラー。R観音90度ストッパー。右側樹脂工具箱。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

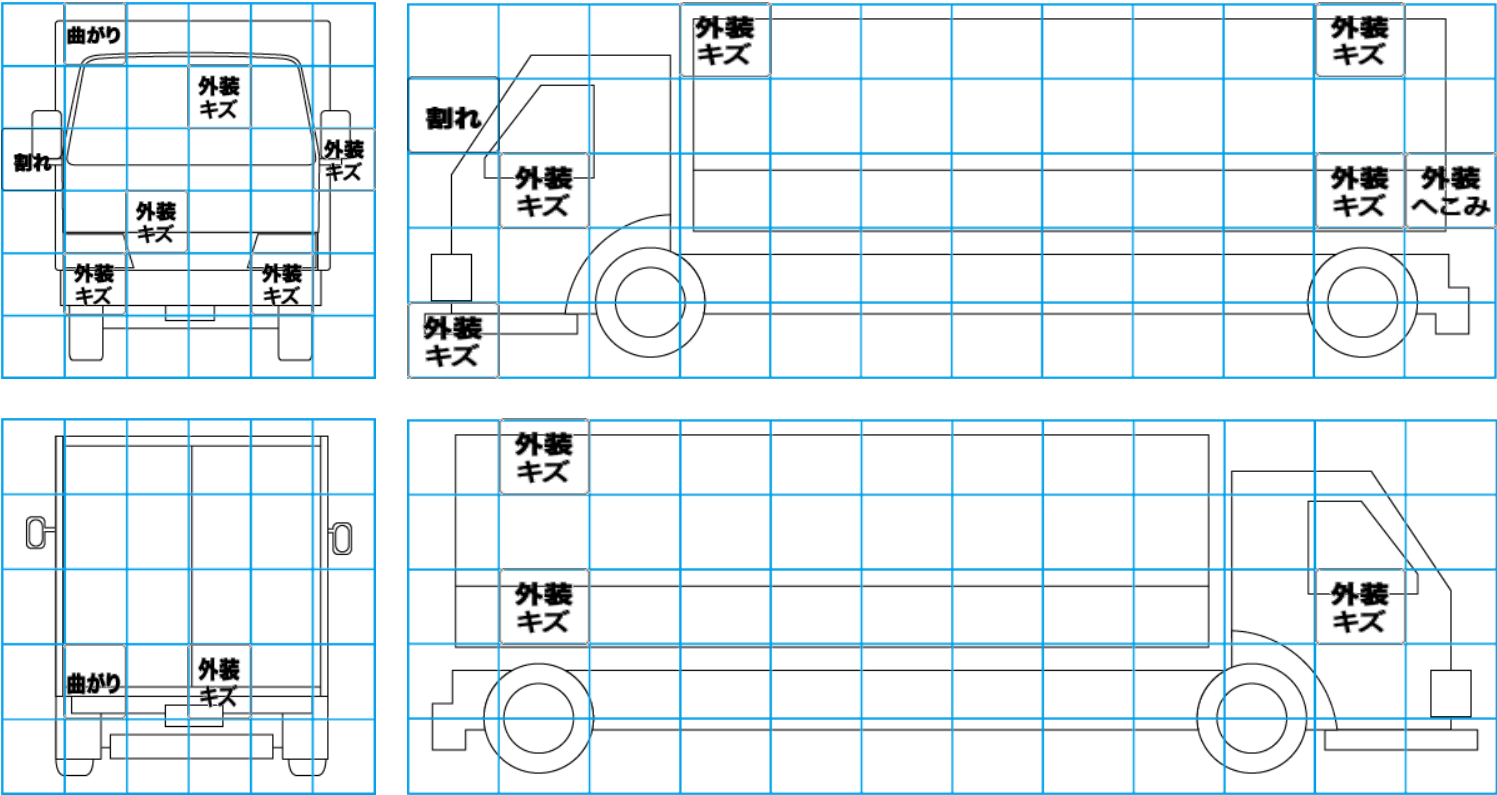

【外装】												【ボデー内】											
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ		外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ	