

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年8月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7118394
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
202,323km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,330 mm 幅: 2,160 mm 高: 2,200 mm 門高: 2,140 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎	錆有	オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	△	5速	上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
 リヤフェンダー-左右腐食・穴あき。
 エンジンキ-2本(内、キ-レス付1本)。
 ※R5/7月: 走行距離158,350km時クラッチOH(記録簿有)





記録簿 有 (R5/1~R6/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	13	13	13	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
13	13	13	13	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	10	—	—	スペア	225/80R17.5	—	—

素材: スチール 備考: スペア、ホイール曲がり・バンク。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「776F5863」	平成29年
【備考】 ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。90度ストッパー。庫内灯2ヶ。			
パワーゲート/格納ゲート	パブコ	PRAK10-6485D 「S80503316」	平成29年
【備考】 PG寸法: 全長1,550mm、全幅2,180mm、有効長1,395mm、有効幅2,115mm。 最大荷重1,000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

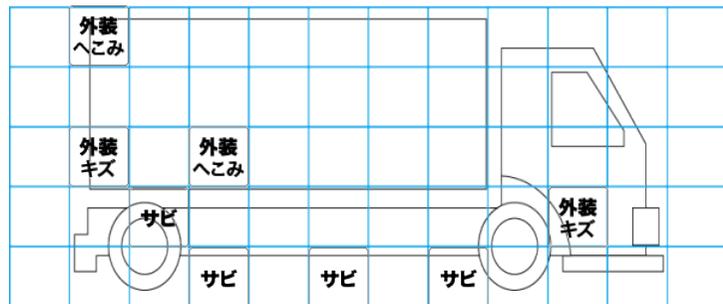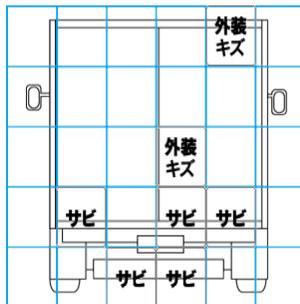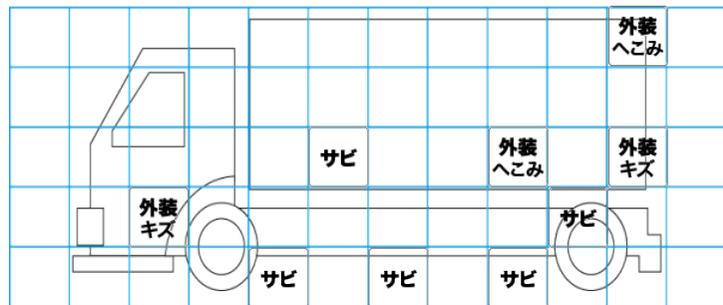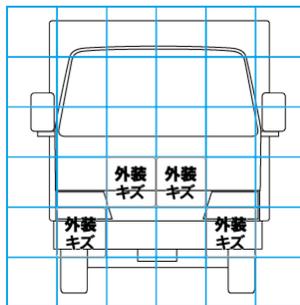

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ