

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7083331
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
109,704km	150PS/110KW	A/T	スムーサー 6速	長：4,500 mm 幅：2,070 mm 高：2,340 mm 門高：2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン 左右レンズ内水滴付着、 左右レベライザー不動
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ウィンカー	○	後：右割れ 右ドアウィンカーうき
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ワイパー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	

特記事項

エンジンキー1本、ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ボデーキー3本
助手席グローブボックス蝶番破損、キャブフロアパネル右側補修跡及び左側うき(シール切れ)、左右フロントビラー左リヤビラー及び足元補修跡、キャブフロントパネル補修跡、キャブバックパネル凹みあり





記録簿

有 (R1/6～R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
4	4	4	4	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		205/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8X6G0935」	平成30年10月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2灯、R観音90度ストッパー、左側スライド式サイドドア、前後ベンチレーター1対、前側ベンチレーターカバー割れ(テープ補修)、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6484N 「S90904546」	平成30年9月
【備考】全長1160mm、全幅2100mm、ストッパー迄1010mm、有効幅2010mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

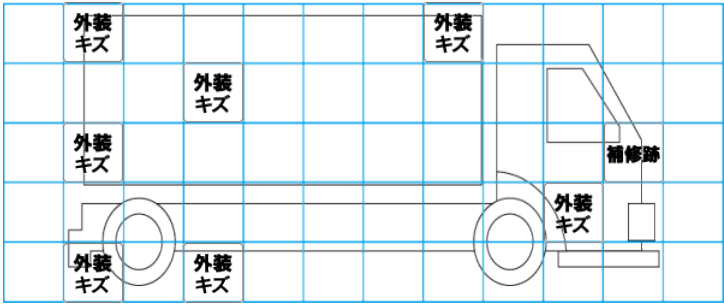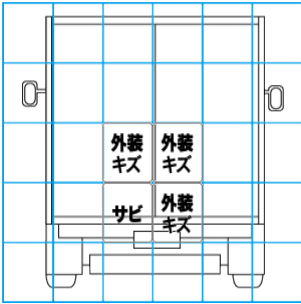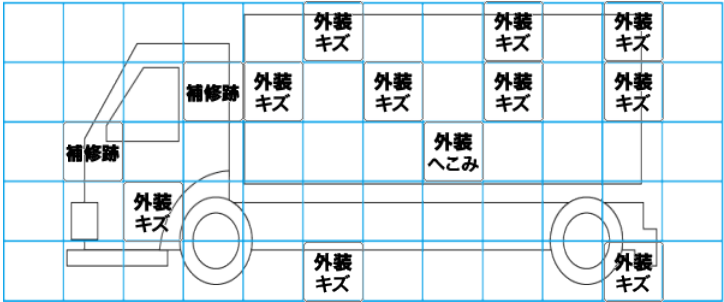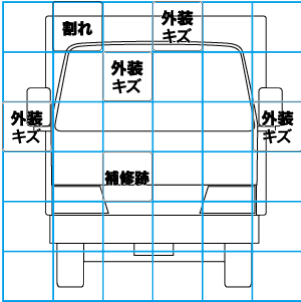

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ