

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年3月	2KG-FD2ABA	クレーン付平	FD2AB-110283
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
130.686km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 5,070 mm 幅: 2,120 mm 高: 390 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	○ テールパイプ凹み
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	○	アイドリング時カタカタ音
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラー取付割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ

燃料タンク	◎	スチール 200L
-------	---	--------------

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ汚れ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。キャブバック内張り、マット欠品。 キャブルーフ凹み。Rバンパー左端割れ。右ドア下側曲がり。左ドア凹み、歪み。左ピラー、ヒンジ歪み。 エンジンキー3本。
記録簿	有 (R6/5~R7/6)

タイヤ残量





単位: mm

10	10		
—	—		
13	13	13	13
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア		245/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	「A018E1801」	令和 1年
【備考】ラッシングレール1段。引き出しフック12対。作業灯2ケ。左右リヤステップ曲がり。右サイドバンパー曲がり。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG374 「G107297」	令和 1年2月
【備考】2.93 t。ブーム4段。フックイン。アウトリガーワイド幅。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)

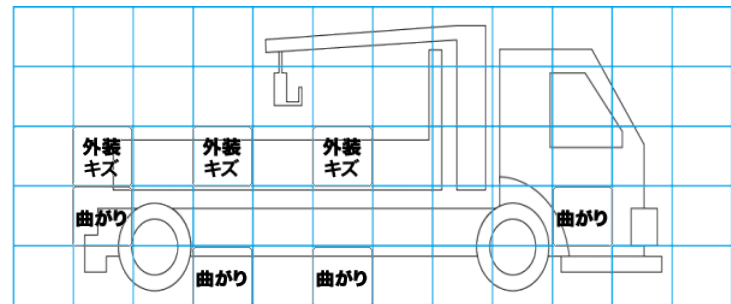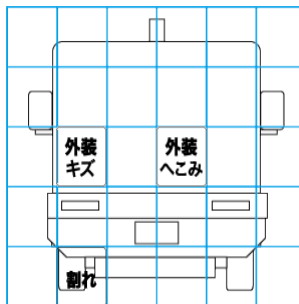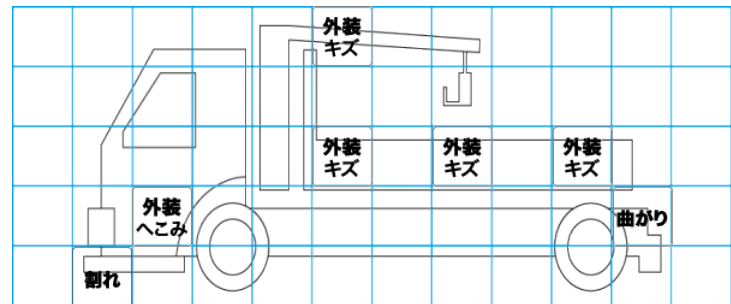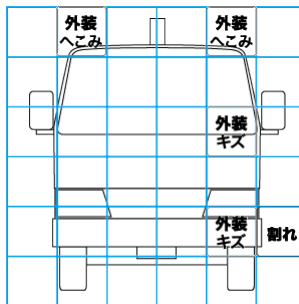

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ