

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年3月	2PG-CYY77C	冷凍パン	CYY77C-7000181
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
876.283km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 1 2速	エア-	長: 9,390 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,290 mm 門高: 2,110 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル漏入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	○	オイルパット付近にしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	ステンレス 300L 300L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リッターダ	/					デフロック	◎	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。シガライター不良。
右ドアヒンジ曲り(コーナーパネルと干渉有り)。右コーナーパネル割れ。
エンジンキー3本(内、キーレス付1本)。

記録簿 有 (R1/6~R7/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	14			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
14	14	13	14	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
9	8	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア		15	—	スベア		275/80R22.5	—
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	VHB 「T7D9514」	平成30年
【備考】断熱 リヤ100mm・サイド75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール3段。庫内灯10ヶ。水抜き穴前後2対。両開き式サイド扉2ヶ所。間仕切り付。フェリーフック左右2対。看板跡あり。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNF	平成30年
【備考】外気温+34.4℃ -35℃設定 +32.5℃ → +12.4℃ 確認(1h)。稼働時間7,959h・スタンバイ1,643h。スタンバイケーブル付。2エバ(リヤエバ高さ2,140mm)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

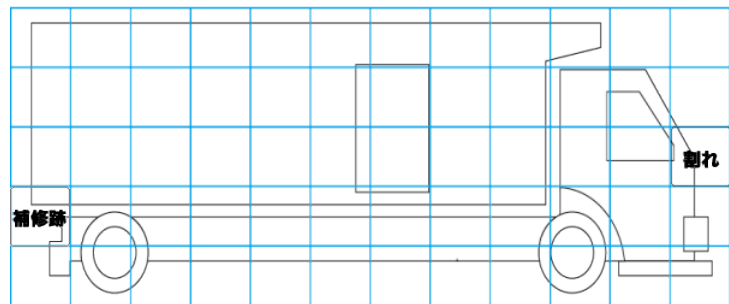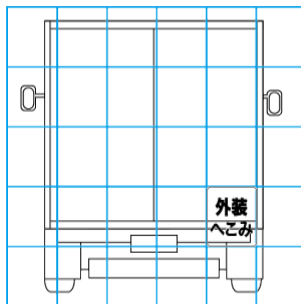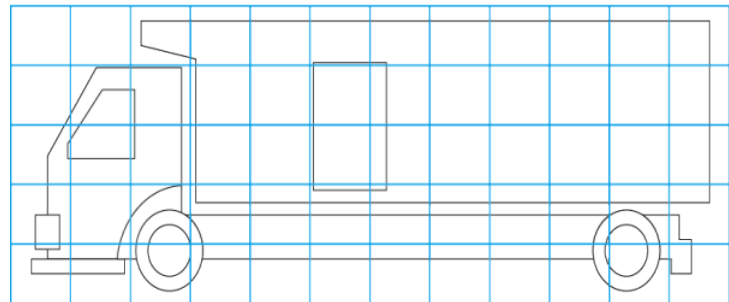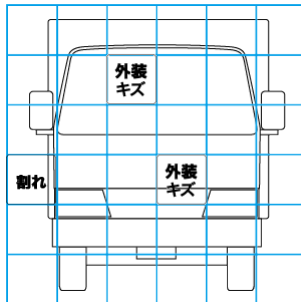

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------